

EpsonNet ClusterPrint Ver2.0 導入ガイド

本書は、EpsonNet ClusterPrint の概要とセットアップ、運用の仕方などを説明しています。
EpsonNet ClusterPrint に対応したネットワークインターフェイスカード (PRIFNW7/S/U) をお持ちの場合にお読みい
ただき、導入の検討にお役立てください。

もくじ..... 3

EpsonNet ClusterPrint について 4

EpsonNet ClusterPrint の概要と導入のメリットを説明します。

EpsonNet ClusterPrint の構成 7

分散印刷に必要な環境やツールについて説明します。

EpsonNet ClusterPrint のセットアップ 15

EpsonNet ClusterPrint 導入に必要な準備や設定を説明します。

こんなときは 44

分散印刷できないときなどの対処方法を説明します。

マークの意味

本書中では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載しています。これらのマークが付いている記述は必ずお読みください。それぞれのマークには次のような意味があります。

!重要

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、プリンタ本体が損傷したり、プリンタ本体、プリンタドライバやユーティリティが正常に動作しなくなる場合があります。この表示は、本製品をお使いいただく上で必ずお守りいただきたい内容を示しています。

参考

補足説明や参考情報を記載しています。

用語^{*1}

用語の説明を記載していることを示しています。



関連した内容の参照ページを示しています。

ご注意

- 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止します。
- 本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付きの点がありましたら弊社までご連絡ください。
- 運用した結果の影響については前項に關わらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品が、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適当に使用されたり、弊社および弊社指定以外の、第三者によって修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責任は負いかねますのでご了承ください。
- 弊社純正品以外および弊社品質認定品以外の、オプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発生した場合は、保証期間内であっても責任は負いかねますのでご了承ください。ただし、この場合の修理などは有償で行います。

掲載画面とプリンタ機種名

- 本書の画面は実際の画面と多少異なる場合があります。また、OSの違いや使用環境によっても異なる画面となる場合がありますので、ご注意ください。
- 本書に掲載するWindowsの画面は、特に指定がない限りWindows XP(Service Pack 2)の画面を使用しています。
- 本書に掲載するソフトウェア／ユーティリティの表示画面は、実際の画面と一部異なる場合があります。
- 本書中では、掲載画面などにあるプリンタの機種名を「LP-XXXX」などのように、特定の機種名を省略して記載することがあります。

Windows の表記

Microsoft® Windows® 98/98 Second Edition (SE)
Operationg System 日本語版

Microsoft® Windows® Millennium Edition Operating
System 日本語版

Microsoft® Windows® 2000 Professional Operating
System 日本語版

Microsoft® Windows® 2000 Server Operating
System 日本語版

Microsoft® Windows® XP Home Edition Operating
System 日本語版

Microsoft® Windows® XP Professional Operating
System 日本語版

Microsoft® Windows® Server 2003 Operationg
System 日本語版

Microsoft® Windows Vista™ Operationg System
日本語版

本書では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ「Windows 98」、「Windows Me」、「Windows NT4.0」、「Windows 2000」、「Windows XP」、「Windows Server 2003」、「Windows Vista」と表記しています。またこれらを総称する場合は「Windows」、複数のWindowsを併記する場合は「Windows 98/Me」のようにWindowsの表記を省略することがあります。

商標

EPSON ESC/Page および ESC/P はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。

Microsoft、Windows、Windows NT、Windows Vista は米国マイクロソフトコーポレーションの米国およびその他の国における登録商標です。

Adobe、Adobe Reader は Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の商標です。

その他の製品名は各社の商標または登録商標です。

もくじ

EpsonNet ClusterPrintについて...4

EpsonNet ClusterPrintの概要 5

印刷ジョブ分散による印刷および

印刷待機の時間短縮 ... 5

印刷可能なプリンタの自動判別 ... 6

EpsonNet ClusterPrintの構成 7

EpsonNet ClusterPrintを導入する環境 8

EpsonNet ClusterPrintの構成例 9

EpsonNet ClusterPrintのツール 10

システム条件 13

対象OSと動作環境 ... 13

対象ネットワークインターフェイス

(2007年2月現在) ... 14

対象ネットワークプリンタ

(2007年2月現在) ... 14

対象接続ポート ... 14

EpsonNet ClusterPrintの セットアップ 15

セットアップの流れ 16

印刷環境の確認 17

分散印刷プリンタの選択 ... 17

ネットワーク環境の確認 ... 18

各ツールのインストール 19

インストール ... 20

アンインストール ... 22

分散印刷プリンタの設定 [設定ツール] 24

分散先プリンタの確定 ... 24

印刷優先度の設定 ... 28

分散印刷ポートの作成 [ポート作成ツール] 30

プリンタポートの作成 ... 30

各モニタツールの設定

[クライアント/サーバモニタツール] 33

コンピュータごとに直接印刷する場合

[クライアントモニタツール] ... 33

プリントサーバを経由して印刷する場合

[サーバモニタツール] ... 37

分散印刷の動作確認 39

分散印刷の仕方 ... 39

モニタツールの通知内容 ... 43

こんなときは 44

分散印刷できない 45

接続 / 取り付けについて ... 45

ネットワーク設定について ... 45

分散印刷プリンタの設定について ... 45

印刷の設定について ... 46

分散印刷ポートを作成できない 47

監視結果が正しく通知されない 48

エラーが表示されたときは 49

設定ツールでのエラー ... 49

ポート作成ツールでのエラー ... 50

EpsonNet ソフトウェアと連携するときは 51

1 | EpsonNet ClusterPrintについて

EpsonNet ClusterPrint の概要と導入のメリットを説明します。

EpsonNet ClusterPrint の概要 5

EpsonNet ClusterPrintの概要

EpsonNet ClusterPrintは、複数部からなる1つのジョブを複数のプリンタに分散印刷させ、印刷所要時間と印刷待ち時間を軽減する、ストレスのない印刷環境を提供する分散印刷システムです。EpsonNet ClusterPrintを導入することで、以下のようなメリットがあります。


印刷ジョブ分散による印刷および印刷待機の時間短縮

会議やプレゼンテーションの資料など、大量に用意する必要のあるドキュメントの印刷時間を短縮することができます。例えば、1部印刷するのに1分かかるプリンタがあるとします。

このプリンタ1台で10部印刷すると、約10分の印刷時間が必要になります。



ここに4台のプリンタで分散印刷を行うと、約3分*で10部の印刷が完了します。

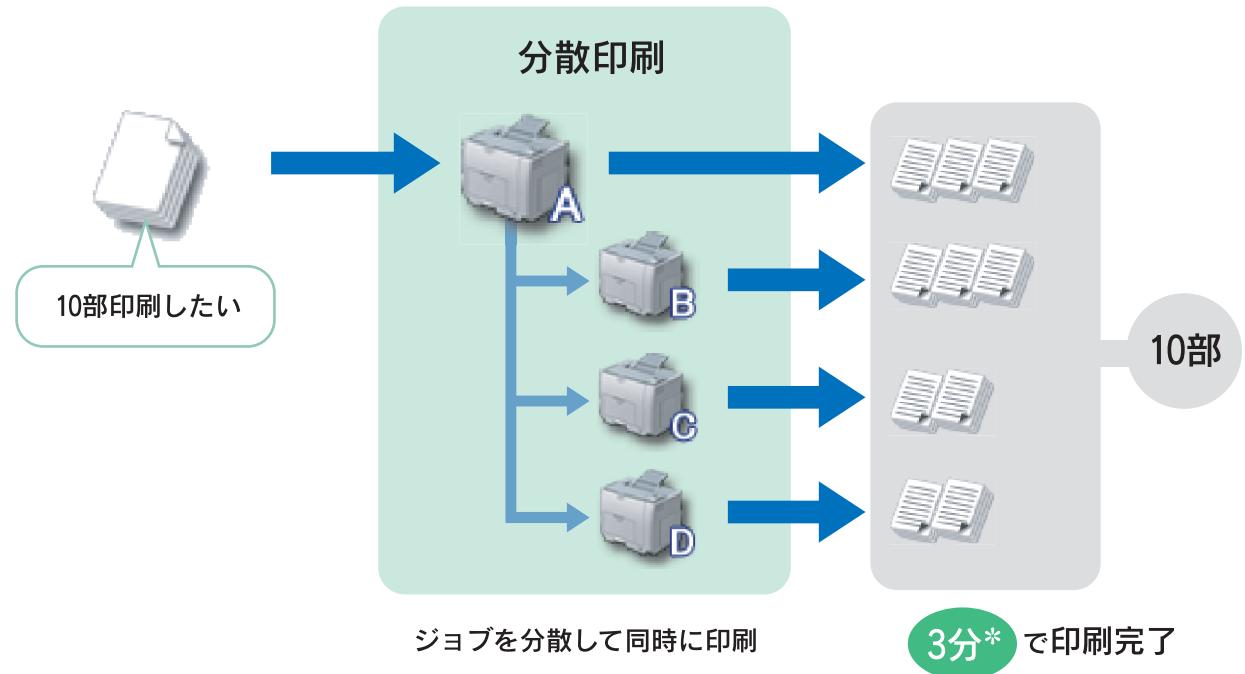


通常は1台で行う印刷を、印刷ジョブを受け取ったプリンタが、部単位で他のプリンタに分散します。このように、1台で処理していた印刷ジョブを振り分けることで、結果として印刷時間を短縮できます。

* 印刷完了までの時間は、システムの構成やネットワークの環境により異なります。

印刷可能なプリンタの自動判別

分散印刷では複数のプリンタを使って印刷を行うため、印刷ジョブを受け取ったプリンタがすぐに印刷できない状態であっても、他のプリンタが代わりに印刷を行います。このような自動判別機能により、プリンタが別のユーザーによって印刷中であったりエラーが発生して停止していたりしても、別ユーザーの印刷完了やプリンタのエラーからの復帰を待つ必要がありません。

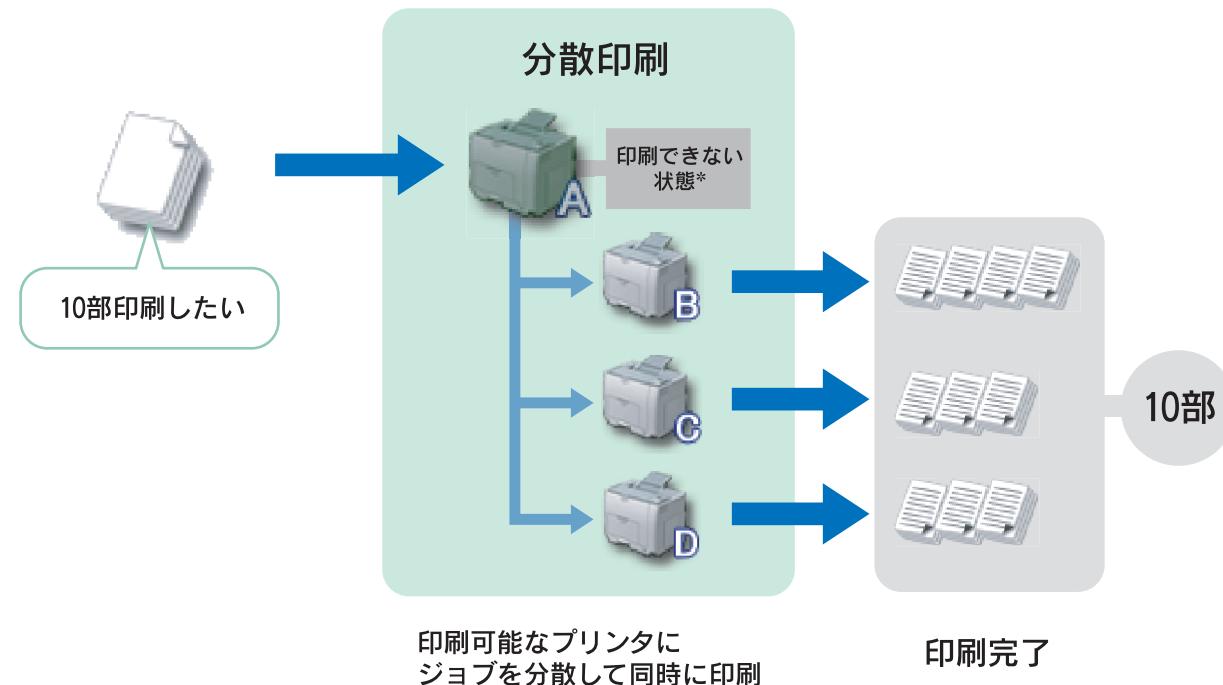

！重要 分散印刷に使うプリンタはすべて同一機種である必要があります。

参考

- 別ユーザーにより印刷中であったり、電源が入っていないなどで印刷できない状態*のプリンタは、分散印刷プリンタとして印刷をしません。
- 分散印刷ジョブは、プリンタ側の状況に応じて分散元プリンタが分散を行うため、どのプリンタで何部の印刷を行ったかなど、印刷の状況や結果を監視したり、監視結果の通知を受け取ったりすることができます。
- 分散印刷ジョブの送信後に、印刷できない状態だったプリンタが印刷可能な状態に復帰しても、送信されたジョブは受け取れません。次の分散印刷ジョブ送信時にジョブを受け取って、分散印刷プリンタとして動作します。
- 分散印刷を開始したプリンタで紙詰まりなどのエラーが発生したときは、発生したエラーを解除してください。エラーを解除すると、自動で分散印刷が再開されます。

* 印刷できない状態とは、以下のような状態を指します。

- 電源が入っていないとき
- オフライン中のとき
- プリンタカバーが開いているとき
- 用紙カセットがセットされていないとき
- 紙詰まりが発生しているとき
- サービスコールエラーが発生しているとき

2


EpsonNet ClusterPrint の構成

分散印刷に必要な環境やツールについて説明します。

EpsonNet ClusterPrint を導入する環境	8
EpsonNet ClusterPrint の構成例	9
EpsonNet ClusterPrint のツール	10
システム条件.....	13

EpsonNet ClusterPrintを導入する環境

EpsonNet ClusterPrint は、TCP/IP プロトコルで通信する以下のようなローカルエリアネットワーク環境に導入することができます。

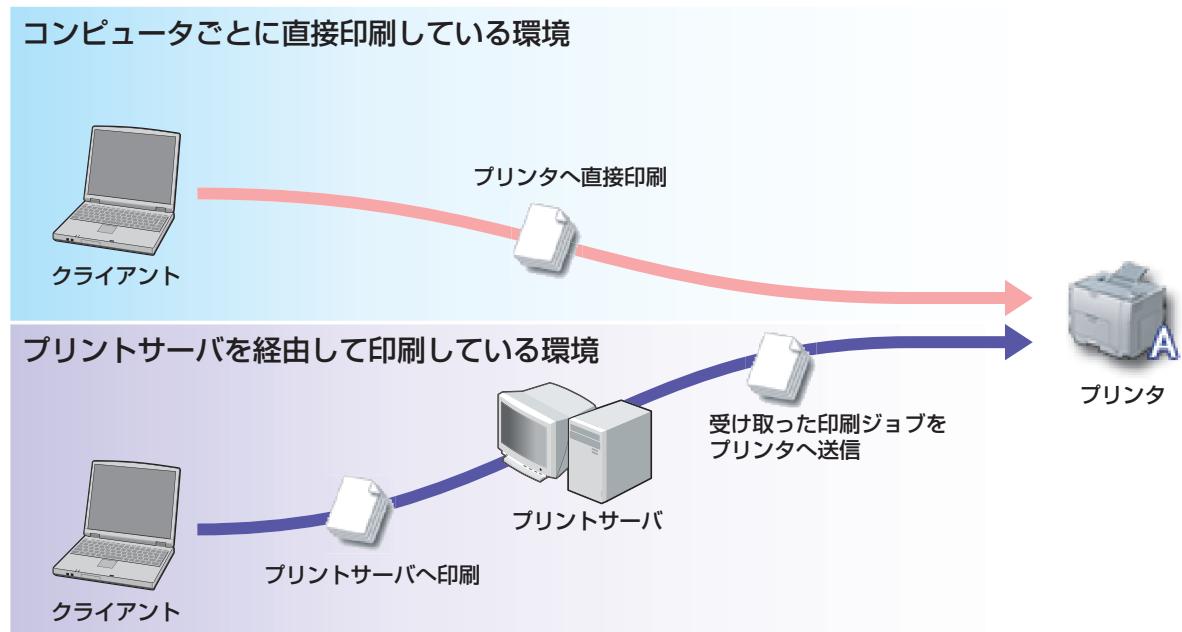

コンピュータごとに直接印刷している環境


クライアントは、印刷したいプリンタを選んで印刷します。

プリントサーバを経由して印刷している環境

クライアントは、印刷したいプリントサーバ上の共有プリンタを選んで印刷します。プリントサーバは受け取った印刷ジョブを、クライアントに代わって目的のプリンタに送信します。

EpsonNet ClusterPrint の構成例

分散元 / 分散先となる「分散印刷プリンタ」と管理者用コンピュータを設置した、EpsonNet ClusterPrint のネットワーク構成について説明します。

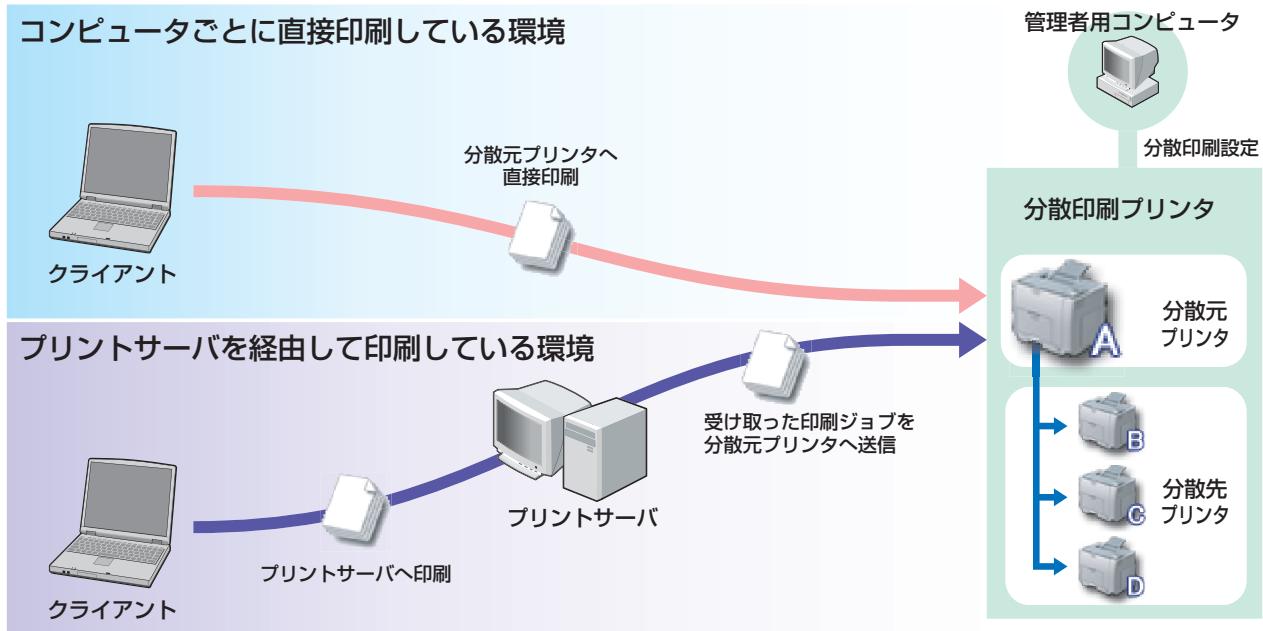

コンピュータごとに直接印刷している環境

管理者が分散印刷設定をした「分散元プリンタ」に、各クライアントが印刷します。分散元プリンタは、クライアントから印刷ジョブを受け取ると、「分散先プリンタ」それぞれに印刷ジョブを振り分けます。

プリントサーバを経由して印刷している環境

クライアントは、プリントサーバ（共有プリンタ）に印刷します。その後、管理者が分散印刷設定をした「分散元プリンタ」に、プリントサーバが印刷ジョブを送信します。


分散元プリンタは、プリントサーバから印刷ジョブを受け取ると、「分散先プリンタ」それぞれに印刷ジョブを振り分けます。

EpsonNet ClusterPrint のツール

EpsonNet ClusterPrint には以下の 4 つのツールが用意されています。

- 設定ツール
- ポート作成ツール
- クライアントモニタツール
- サーバモニタツール

環境に応じて、各ツールとインストールするコンピュータについて説明します。

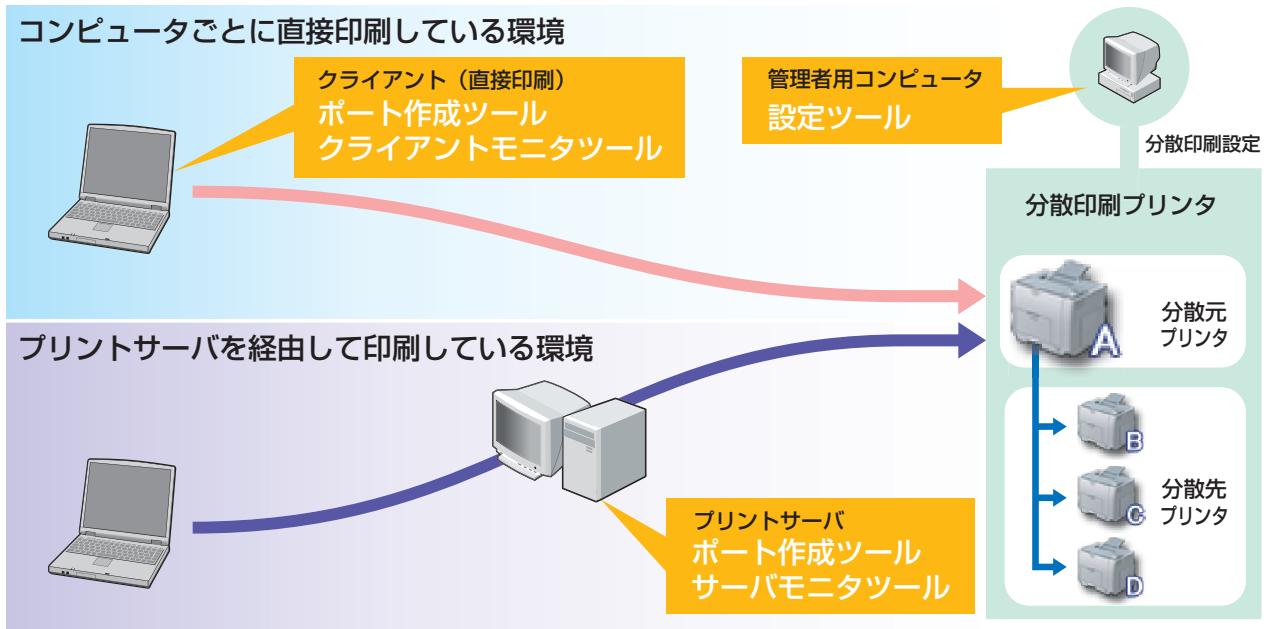


設定ツール

設定ツールは、分散印刷プリンタ（分散元 / 分散先プリンタ）を設定するツールです。管理者用コンピュータにインストールして設定を行います。




設定ツールは、クライアントやプリントサーバにインストールしてお使いいただくこともできます。

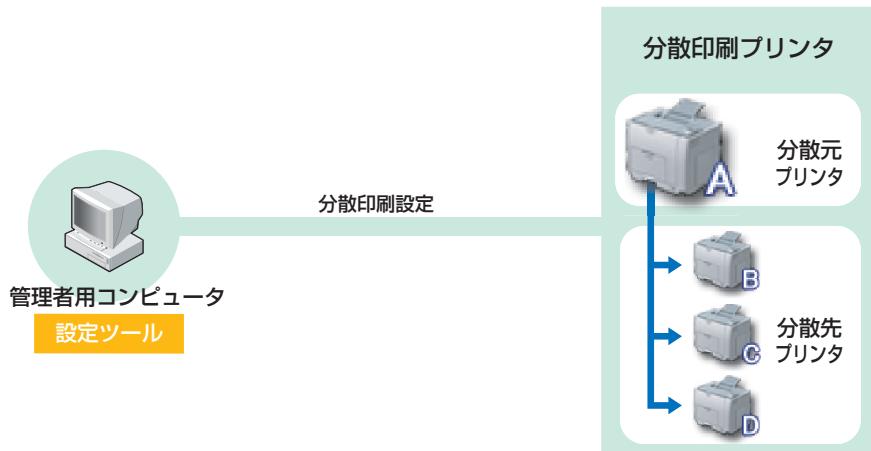


ポート作成ツール

ポート作成ツールは、分散印刷専用のポートを作成するツールです。システムの構成によって、インストールする対象が異なります。

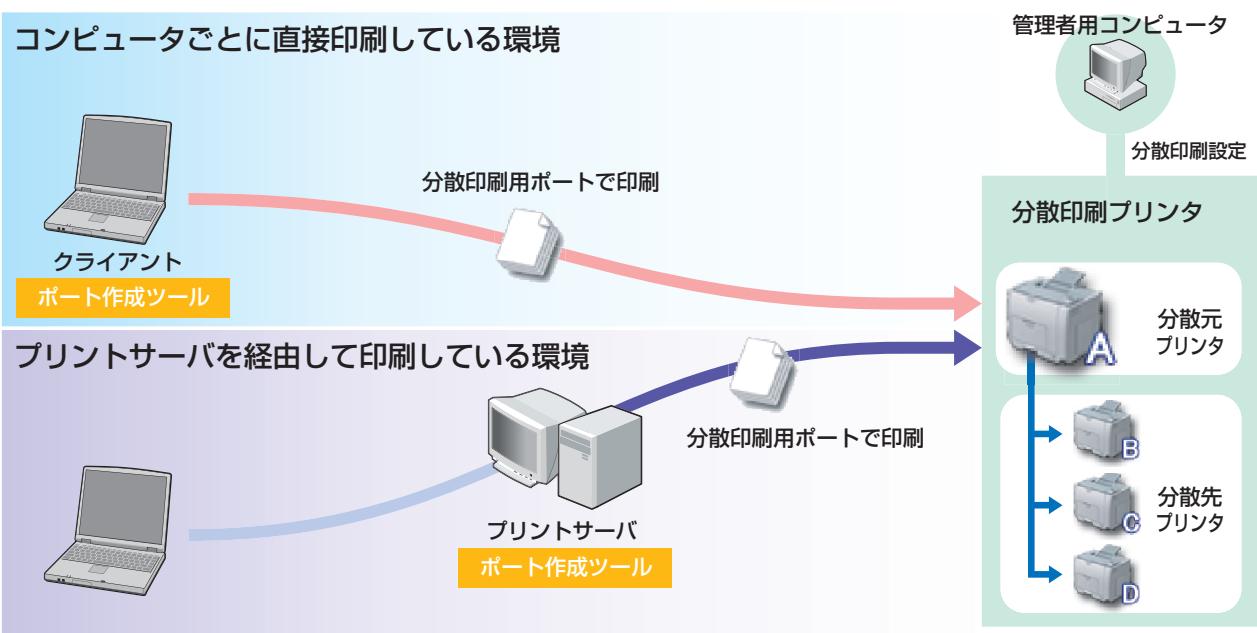

クライアント / サーバモニタツール

クライアント / サーバモニタツールは、どのプリンタで何部印刷されたかや、発生エラーや印刷状況などを監視するツールです。通知機能により、分散先となったプリンタ情報のほかに印刷の状況や結果をメッセージとしてクライアントに通知します。また、クライアントモニタツールは分散印刷プリンタを一覧表示させるとともに、印刷の中止やプリンタの節電復帰などの操作を行うことができます。

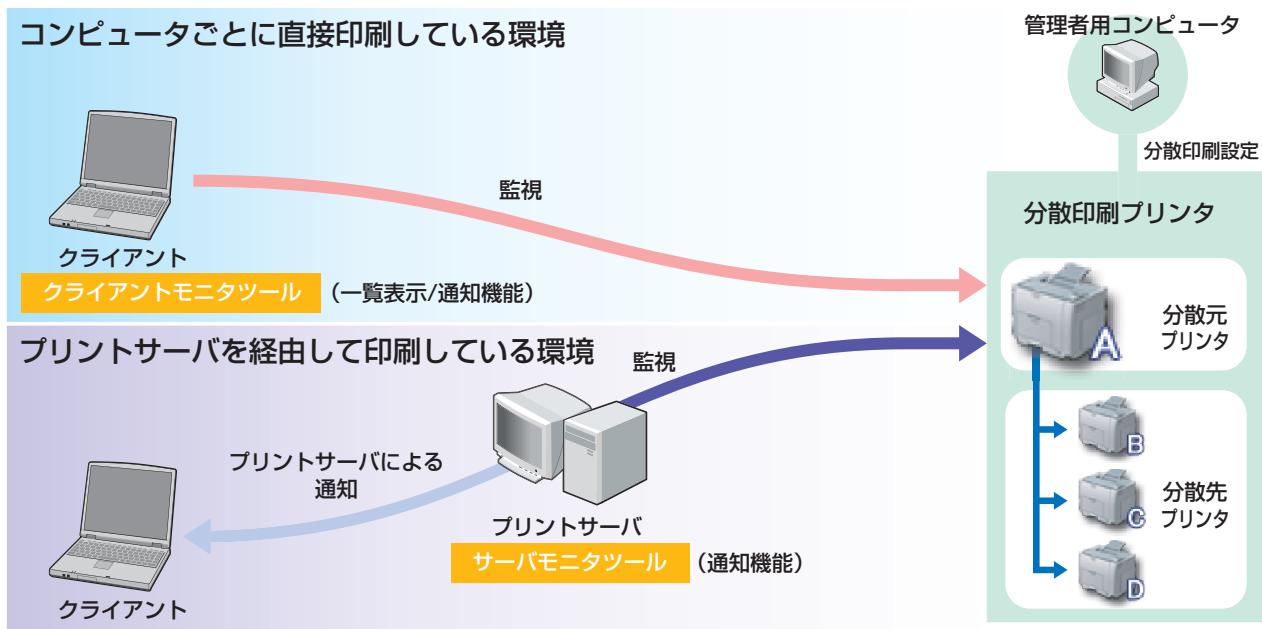

参考

- プリントサーバを経由して印刷する環境でも、各クライアントにクライアントモニタツールをインストールすることができます。ただし、クライアント / サーバモニタツールを同時に使用するため、重複して通知を受信したくないときはクライアントモニタツールの通知機能を無効にします。
- サーバモニタツールは、プリントサーバ以外のコンピュータにインストールしてお使いいただくこともできます。ただし、インストールするコンピュータはシステム条件を満たしている必要があります。


☞ 13 ページ「システム条件」

システム条件

EpsonNet ClusterPrint 導入に必要な条件を説明します。

対象 OS と動作環境

ネットワーク環境ごとに、各ツールの対象 OS とインストール先を確認します。

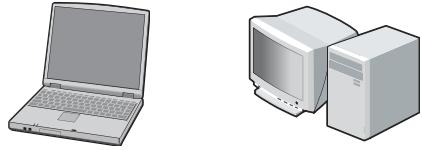ツール	対象 OS	インストール先 ^{*1}
設定ツール ^{*2}	Windows 98 Windows Me Windows 2000 Professional Windows XP Home/Professional Windows Vista	管理者用コンピュータ 
ポート作成ツール	Windows 2000 Professional Windows XP Home/Professional Windows Server 2003 Windows Vista	クライアント (直接印刷している環境) プリントサーバ 
クライアントモニタツール ^{*3}	Windows 98 Windows Me Windows 2000 Professional Windows XP Home/Professional Windows Vista	クライアント 
サーバモニタツール ^{*2}	Windows 2000 Server Windows XP Professional Windows Server 2003	プリントサーバ 

*1 各ツールをインストールするコンピュータのシステム条件は以下のとおりです。

- ・CPU 性能：133MHz 以上
- ・メモリ容量：64MB 以上（128MB 以上推奨）
- ・ハードディスクの空き容量：10MB 以上（50MB 以上推奨）

*2 設定ツールおよびサーバモニタツールは、上記インストール先（管理者用コンピュータ / プリントサーバ）以外にもインストールしてお使いいただけます。各ツールの対象 OS を確認して、インストール先を決めてください。

*3 プリントサーバ経由で印刷するコンピュータにインストールしてお使いいただくこともできます。Windows98/Me の場合は、プリントサーバ経由で印刷する場合のみインストールしてお使いいただけます。インストールの方法は、以下のページを参照してください。

☞ 33 ページ「コンピュータごとに直接印刷する場合 [クライアントモニタツール]」

！重要 ポート作成ツール以外のツールを使用するには、Java Runtime Environment Version 1.4 以降が必要です。以下の Web サイトを参考にダウンロードし、お使いのコンピュータにインストールしてください。
<http://www.epson.co.jp/epsonnet/java/> または <http://www.epson.co.jp/products/solution/network/epsonnet/java/>

対象ネットワークインターフェイス(2007年2月現在)

分散元 / 分散先として印刷できるネットワークインターフェイスを確認します。最新の対象ネットワークインターフェイスは、エプソンのホームページ (<http://www.epson.jp/>) を確認してください。

取り付け先	対象ネットワークインターフェイス
分散元プリンタ	PRIFNW7/S/U
分散先プリンタ	PRIFNW7/S/U * ¹ 、PRIFNW3S * ² LP-9800C、LP-9200C/B、LP-S6500、LP-S4500 の内蔵ネットワークインターフェイス

*1 アクセス制限機能で、分散元プリンタのIPアドレスを拒否設定しないでください。

*2 最新のファームウェアであることを確認してください。ファームウェアのバージョンは、ネットワークステータスシートで確認できます。

☞ PRIFNW3S 取扱説明書 (PDF マニュアル) 「ネットワークステータスシート」

最新のファームウェアはエプソンのホームページ (<http://www.epson.jp/>) から入手してください。

対象ネットワークプリンタ(2007年2月現在)

分散元 / 分散先として印刷できるネットワークプリンタを確認します。最新の対象ネットワークプリンタは、エプソンのホームページ (<http://www.epson.jp/>) を確認してください。

役割	対象プリンタ
分散元 * ¹	LP-9800C * ² 、LP-S6500 * ² 、LP-S4500 * ² 、LP-9200C * ² /B * ² 、LP-9000C/B、 LP-9400、LP-9100、LP-8800C、LP-8900、LP-7900
分散先	

*1 プリンタのカードスロットに PRIFNW7/S/U 装着時のみ分散元として動作可能

*2 プリンタに内蔵されているネットワークインターフェイスを使用する場合は、分散先プリンタとしてのみ動作可能



- 分散印刷プリンタは同一機種で構成する必要があります。
- 分散印刷に使用できるプリンタの台数は、分散元も含めて8台までです。
- 分散元プリンタは、メモリ容量が128MB以上に設定されているか、HDDユニットが【あり】に設定されている必要があります。設定についてはプリンタの取扱説明書を参照してください。



ネットワークインターフェイス内蔵型プリンタは、オプションのネットワークインターフェイスを装着せずに分散先プリンタとしてお使いいただけます。

対象接続ポート

分散印刷ポートを作成するには、PRIFNW7/S/U が装着されているプリンタが Standard TCP/IP Port (標準 TCP/IP プリンタポート) でコンピュータにインストールされている必要があります。

☞ PRIFNW7/S/U 取扱説明書 (PDF マニュアル) 「プリンタドライバのインストール」

3

EpsonNet ClusterPrint のセットアップ

分散印刷に必要な環境の確認からツールのインストール、設定までの流れについて説明します。

セットアップの流れ	16
印刷環境の確認	17
各ツールのインストール	19
分散印刷プリンタの設定 [設定ツール]	26
分散印刷ポートの作成 [ポート作成ツール]	32
各モニタツールの設定 [クライアント / サーバモニタツール]	35
分散印刷の動作確認	41

セットアップの流れ

EpsonNet ClusterPrint 導入に必要な準備や設定を順に説明します。
実際に分散印刷を行うまでの流れを確認して、セットアップを進めてください。

1

印刷環境の確認

分散印刷プリンタの選択 ▶17ページ

お使いのプリンタの中から、分散元/分散先プリンタを選択します。
分散元プリンタを決めてから、分散先プリンタを選びます。

ネットワーク環境の確認 ▶18ページ

お使いのネットワークでの印刷経路を確認してください。

コンピュータごとの直接印刷

プリントサーバ経由での印刷

2

各ツールのインストール

ネットワーク環境に応じて、各ツールをインストールします。 ▶19ページ

コンピュータごとの直接印刷

管理者用コンピュータ 設定ツール

クライアント ポート作成ツール

クライアントモニタツール

プリントサーバ経由での印刷

管理者用コンピュータ 設定ツール

プリントサーバ ポート作成ツール

サーバモニタツール

3

分散印刷の設定

「1.印刷環境の確認」で選んだプリンタを、分散印刷プリンタとして設定します。 管理者用コンピュータ

分散先プリンタの確定 ▶24ページ

インストールした設定ツールを使って、分散印刷プリンタ（分散元/分散先プリンタ）を登録します。

分散先プリンタの優先度設定 ▶28ページ

分散印刷時に、どの分散先プリンタを優先して印刷するかを設定します。

4

分散印刷ポートの作成

ネットワーク環境に応じて、ポート作成ツールで分散印刷用のポートを作成します。 ▶30ページ

コンピュータごとの直接印刷

分散印刷ポートを、分散印刷するすべてのクライアントに作成します。

クライアント

プリントサーバ経由での印刷

分散印刷ポートをプリントサーバに作成します。
作成したポートは、共有プリンタとしてクライアントに公開します。

プリントサーバ

5

モニタツールの設定

ネットワーク環境に応じて、分散印刷プリンタに対する監視結果を通知するための、各モニタツールを設定します。
▶33ページ

コンピュータごとの直接印刷

クライアントモニタツールで、メッセージ通知に関する設定をします。

クライアント

プリントサーバ経由での印刷

サーバモニタツールで、メッセージ通知に関する設定をします。

プリントサーバ

6

分散印刷の動作確認

導入したEpsonNet ClusterPrintで正しく分散印刷できるか、実際に分散印刷を行います。 ▶39ページ
以下の点に留意して印刷を行います。

1. プリンタの選択 印刷モード（部数分散印刷）に応じてプリンタを選択します。

2. 部数/印刷の設定 印刷モードに応じて印刷部数を決め、プリンタドライバで印刷に必要な各種設定をします。

3. 印刷の実行 印刷を実行します。

4. 監視結果の確認 印刷実行後に表示される各モニタツールによる監視結果の通知を確認します。

印刷環境の確認

EpsonNet ClusterPrint を導入する前に、お使いのネットワーク環境から分散印刷プリンタ（分散元 / 分散先プリンタ）を決めます。

分散印刷プリンタの選択

分散印刷に使うプリンタを、ネットワーク上のプリンタから選びます。

分散印刷プリンタは、分散元プリンタを決めてから分散先プリンタを選んでください。

分散元プリンタ

以下の条件を確認して、分散元プリンタを選択します。

- 分散印刷対象プリンタであること
☞ 14 ページ「対象ネットワークプリンタ（2007 年 2 月現在）」
- PRIFNW7/S/U が取り付けられていること

分散先プリンタ

分散元プリンタが決まったら、以下の条件を確認して分散先プリンタを選択します。

- 分散元プリンタと同一機種のプリンタであること
- 分散先プリンタ対象ネットワークインターフェイスが取り付けられていること *

* プリンタがネットワークインターフェイス内蔵の場合は、新たにネットワークインターフェイスを取り付ける必要はありません。

！重要

同一機種の分散元プリンタ（PRIFNW7/S/U が取り付けられたプリンタ）が複数台ある環境では、すでに分散元プリンタとして設定しているプリンタを、別の分散元プリンタの分散先として設定しないでください。

参考

- 分散印刷プリンタの台数が多い環境では、設定ツールの検索表示によって分散元 / 分散先プリンタの有無や台数を確認することができます。設定ツールをインストールしてから分散印刷プリンタを検索してください。
☞ 19 ページ「各ツールのインストール」
☞ 24 ページ「分散先プリンタの確定」
- 分散元プリンタは、必ず分散先プリンタの 1 台に含まれます。
- 1 台の分散元プリンタで管理できる分散先プリンタは 8 台（分散元プリンタも含む）までです。

ネットワーク環境の確認

EpsonNet ClusterPrint を導入する前に、ネットワーク環境について以下の項目を確認します。

- プリンタの接続ポート
- ネットワークの構成

プリンタの接続ポート

分散印刷は、Standard TCP/IP Port（標準 TCP/IP プリンタポート）を複製したものを分散印刷ポートとして使用します。

そのため、分散印刷ポートを作成するには、分散元となるプリンタ（PRIFNW7/S/U が装着されているプリンタ）が Standard TCP/IP Port でインストールされている必要があります。Standard TCP/IP Port でのインストールについては以下を参照してください。

☞ PRIFNW7/S/U 取扱説明書（PDF マニュアル）「プリンタドライバのインストール」

ネットワークの構成

各コンピュータが直接印刷するか、またはプリントサーバを経由して印刷するかによって、EpsonNet ClusterPrint の各ツールをインストールするコンピュータや設定方法などが異なります。お使いのネットワーク構成やインストールに必要な各ツールなどを確認してください。

☞ 9 ページ「EpsonNet ClusterPrint の構成例」

各ツールのインストール

ネットワーク環境に合わせて、必要なツールをインストールします。ツールごとにインストールするコンピュータを確認してから作業を始めます。

コンピュータごとに直接分散印刷する場合

ツール	インストールするコンピュータ
設定ツール	管理者用コンピュータ
ポート作成ツール	各クライアント
クライアントモニタツール	

！重要 クライアントごとに分散印刷するため、分散印刷するすべてのクライアントにポート作成ツールおよびクライアントモニタツールをインストールする必要があります。

参考 設定ツールは、管理者用コンピュータ以外にもインストールできます。

プリントサーバを経由して分散印刷する場合

ツール	インストールするコンピュータ
設定ツール	管理者用コンピュータ
ポート作成ツール	プリントサーバ
サーバモニタツール	

参考 設定ツールおよびサーバモニタツールは、上記組み合わせ以外のコンピュータにもインストールできます。

インストール

Windows 2000/XP/Sever 2003/Vista では、管理者の権限を持ったユーザーでログオンしてください。

1 コンピュータに、本製品に同梱のソフトウェア CD-ROM をセットします。


[ネットワークインターフェイスカード] 画面が表示されます。

Windows Vista : [自動再生] 画面の [プログラムのインストール / 実行] で発行元が SEIKO EPSON であることを確認してからクリック


(参考) 画面が表示されないとときは、[マイコンピュータ] 内の CD-ROM アイコンをダブルクリックしてください。

2 [次へ] をクリックします。

Windows Vista : [ユーザー アカウント制御] 画面で [続行] をクリックしてから、[次へ] をクリック

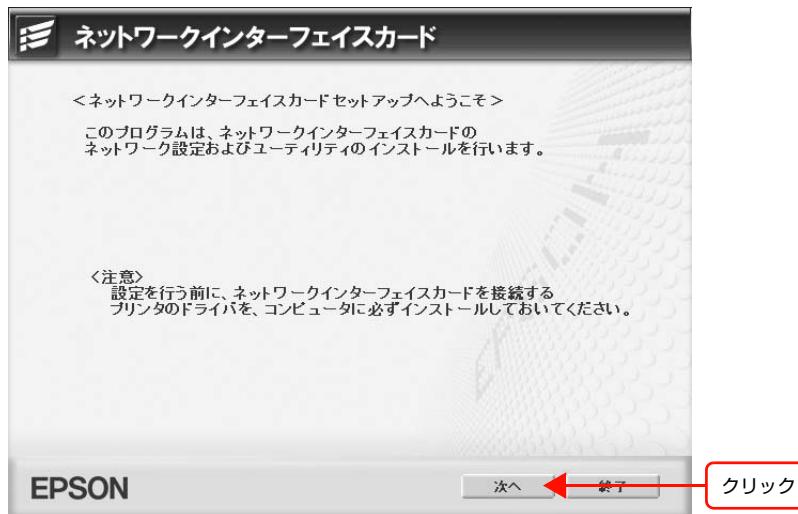


3 使用許諾契約書の画面が表示されたら、内容を確認して [同意する] をクリックします。

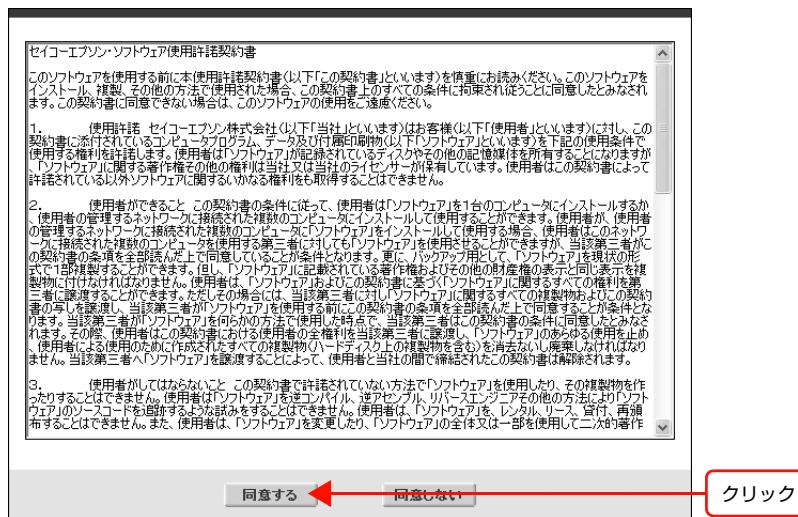

4 [ネットワークソフトウェアをインストールする] をクリックします。

5 必要なツールをクリックします。

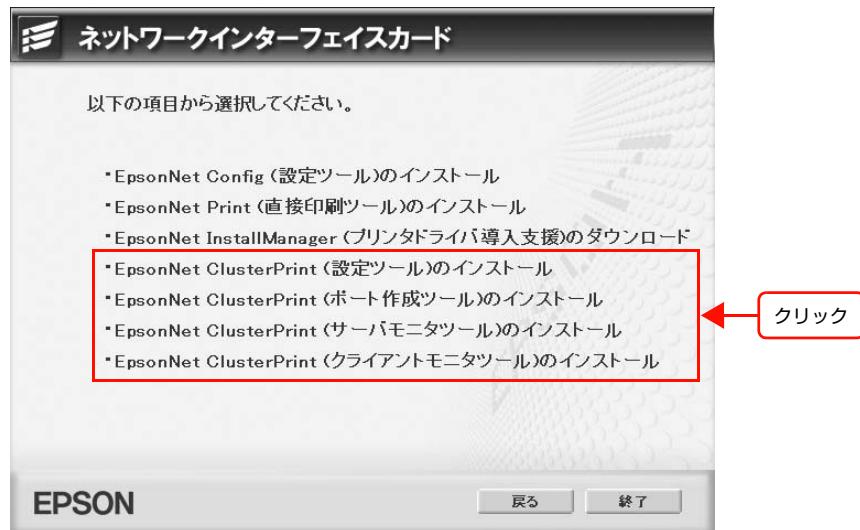

6 画面の指示に従ってインストールを進めます。

7 他のツールが必要なときは、手順 5 に戻ってインストールを再開します。

アンインストール

Windows 2000/XP/Sever 2003/Vista では、管理者の権限を持ったユーザーでログオンしてください。

1 [スタート] - [コントロールパネル] の順にクリックします。

Windows 98/Me/2000 : [スタート] - [設定] - [コントロールパネル] の順にクリック

Windows Vista : [スタート] - [コントロールパネル] の順にクリック



2 [プログラムの追加と削除] をクリックします。

Windows 98/Me/2000 : [アプリケーションの追加と削除] をダブルクリック


Windows Vista : [プログラムのアンインストール] をクリック



3 削除したいツールを選択して、[変更と削除] をクリックします。

Windows 98/Me : [追加と削除] をクリックして、[ユーザー アカウント 制御] 画面で [続行] をクリック

Windows Vista : [アンインストール] (または [アンインストールと変更]) をクリックして、[ユーザー アカウント 制御] 画面で [続行] をクリック

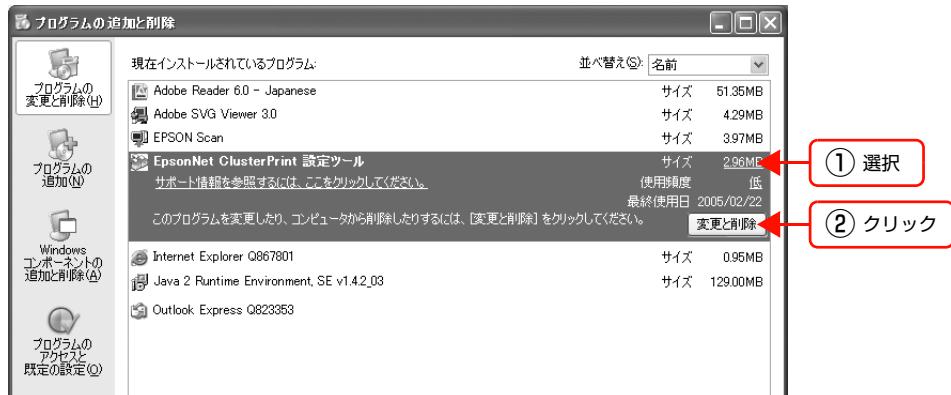**4 画面の指示に従ってアンインストールを進めます。**

分散印刷プリンタの設定 [設定ツール]

ネットワークプリンタの中から、分散印刷プリンタ（分散元 / 分散先プリンタ）を決めます。

参考

- ・ 設定にはネットワークインターフェイスに設定したパスワードが必要です。パスワードを確認してから作業を始めてください。
- ・ 分散印刷プリンタを設定するには、設定ツールが必要です。
☞ 19 ページ「各ツールのインストール」
- ・ ネットワークインターフェイスカードの起動には約 2 分かかることがあります。プリンタの電源を入れた後、約 2 分待ってから設定を始めてください。


分散先プリンタの確定

- 1 [スタート] (または) - [すべてのプログラム] (または [プログラム]) - [EpsonNet] - [EpsonNet ClusterPrint] - [設定ツール] の順にクリックします。


Windows Vista : [ユーザー アカウント制御] 画面で [続行] をクリック

参考

以下の画面が表示されたときは、お使いのコンピュータに Java Runtime Environment がインストールされていません。[OK] をクリックして、表示される Web サイトから Java Runtime Environment Version 1.4 以降をダウンロードし、コンピュータにインストールしてください。

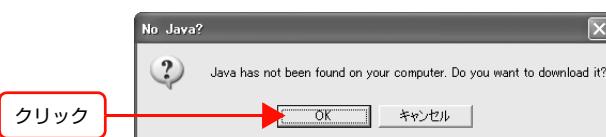

- 2 [設定] をクリックします。

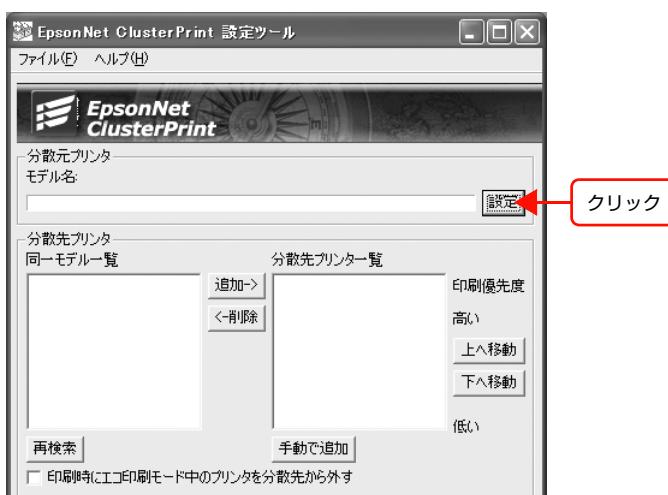

- 3 [検索] をクリックします。



参考

入力欄に IP アドレスを入力することでも分散元プリンタを指定できます。IP アドレスを入力したら、手順 5 に進みます。


4 分散元にしたいプリンタを選択して、[OK] をクリックします。

選択したプリンタが、分散元プリンタとして設定されます。




(参考) [分散元プリンタ検索結果] にはネットワーク上の PRIFNW7/S/U が装着されているプリンタがすべて表示されるため、検索結果が複数あるときは、分散元としたプリンタを覚えておきます。

5 [OK] をクリックします。

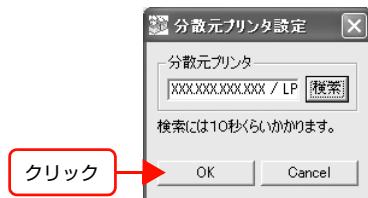


[分散先プリンタ] に、分散元と同一モデルのプリンタが表示されます。設定済みの分散印刷プリンタも表示されます。

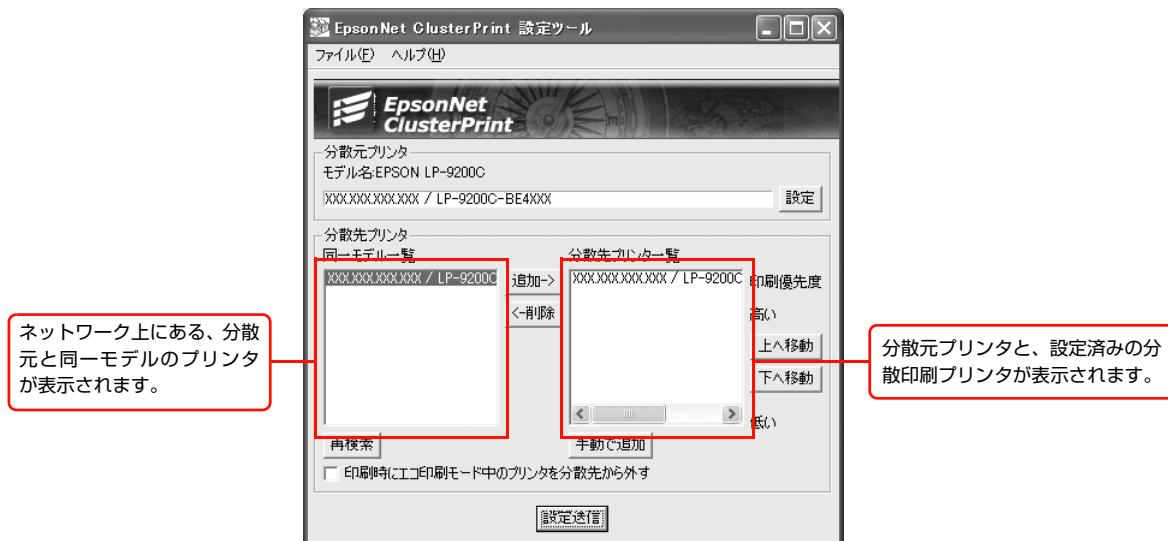

(参考)

- 同一モデルのプリンタが表示されないときは、[再検索] をクリックします。
- 分散元プリンタも分散先プリンタとして印刷を行うため、[分散先プリンター一覧] に表示されます。

- 6** [同一モデル一覧] で分散先にしたいプリンタを選択して、[追加->] をクリックします。
[分散先プリンター一覧] に、分散先プリンタとして追加されます。

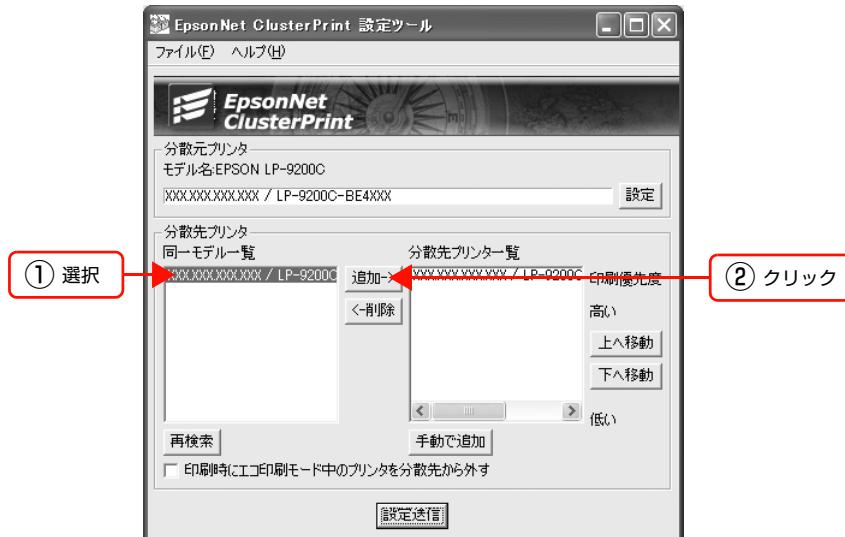**!重要**

- 分散印刷を実行すると、基本的には [分散先プリンター一覧] に登録したすべてのプリンタが印刷動作をします。ネットワーク上のすべてのプリンタを分散印刷プリンタとして登録すると、分散印刷で占有してしまうため、通常の印刷を受け付けない場合があります。
- 同一機種の分散元プリンタ (PRIFNW7/S/U が取り付けられたプリンタ) が複数台ある環境では、すでに分散元プリンタとして設定しているプリンタを、別の分散元プリンタの分散先として設定しないでください。

参考

[分散先プリンター一覧] には、分散元プリンタを含めて 8 台まで登録できます。

- 7** 必要に応じて、以下の操作を行います。

[同一モデル一覧] に何も表示されていないとき：

[再検索] をクリックします。

[再検索] をクリックしても何も表示されなかったとき：

電源が入っていないなどで通信できない同一モデルのプリンタを、IP アドレスの入力によってあらかじめ登録しておくことができます。[手動で追加] をクリックして分散印刷プリンタの IP アドレスを入力します。IP アドレスを入力したら、[OK] をクリックします。

不要な分散先プリンタを削除したいとき：

[分散先プリンター一覧] で削除したいプリンタを選択して [<- 削除] をクリックします。ただし、分散元プリンタを削除することはできません。

エコ印刷モードのプリンタを分散先プリンタにしたくないとき：

[印刷時にエコ印刷モード中のプリンタを分散先から外す] にチェックを付けます。エコ印刷モードの詳細については、プリンタに付属の取扱説明書を参照してください。

分散印刷プリンタの出力優先度を設定したいとき：

分散印刷プリンタの優先度設定については、以下のページを参照してください。

☞ 28 ページ「印刷優先度の設定」


!重要

[印刷時にエコ印刷モード中のプリンタを分散先から外す] にチェックを付けたときは、エコ印刷モードでない分散印刷プリンタのトナー残量などが十分であることを確認してください。


参考

設定ツールで設定後に、分散元プリンタを工場出荷時状態に戻したり、IP アドレスを変更したりした場合は、[分散先プリンター一覧] に変更前の分散元プリンタの情報が表示されます。古い情報で表示されているプリンタは、手動で削除してください。

8 [設定送信] をクリックします。

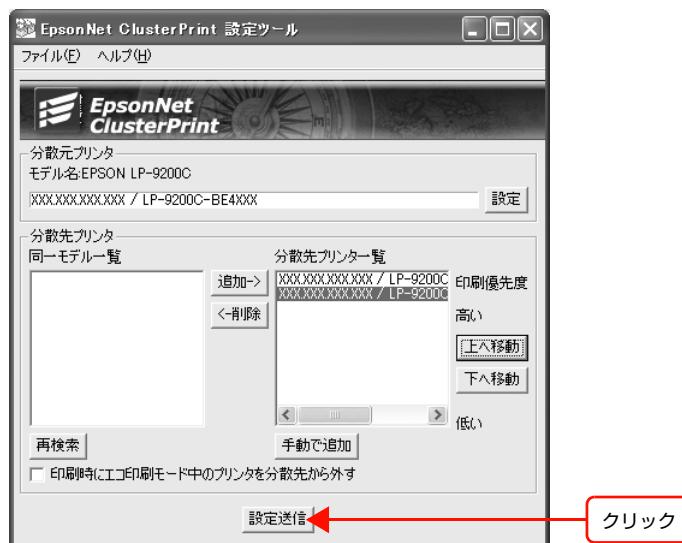

9 パスワードを入力して、[OK] をクリックします。

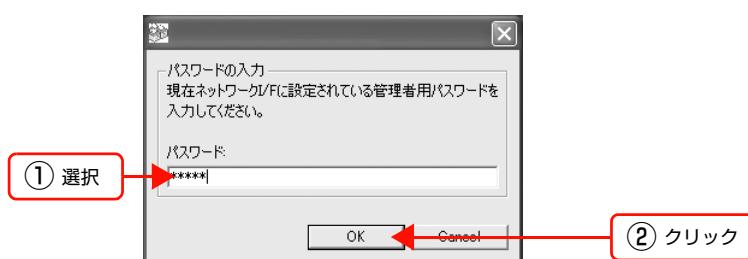

ネットワークインターフェイスに設定しているパスワードを入力します。

☞ PRIFNW7/S/U 取扱説明書 (PDF マニュアル) 「ネットワークインターフェイス設定」

10 [OK] をクリックします。


設定が完了しました。



印刷優先度の設定

分散印刷プリンタの、印刷先としての優先度を設定します。プリンタ台数で割り切れなかった印刷部数の残りや、他のプリンタが印刷できなかった印刷分が、優先度が高いプリンタに出力されます。


4台で10部印刷する場合

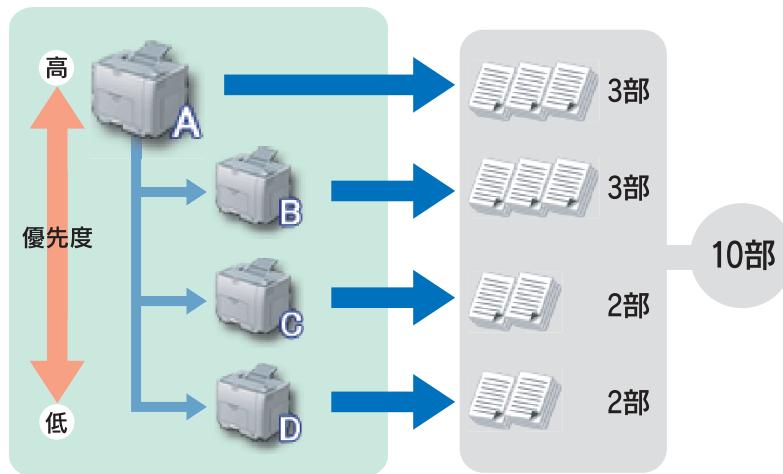


1 設定ツールを起動します。

☞ 24 ページ「分散先プリンタの確定」手順 1

2 出力先として優先したい / 優先したくない分散印刷プリンタを、[分散先プリンター一覧] で選択します。

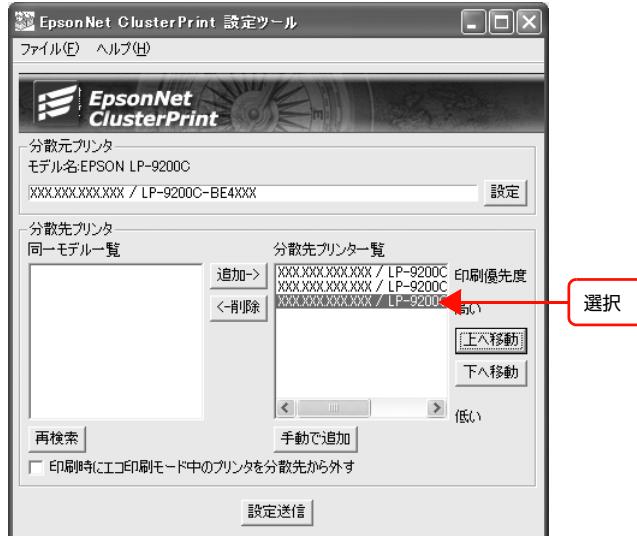


- 3** 出力先として優先したいときは、[上へ移動] をクリックします。優先したくないときは [下へ移動] をクリックします。

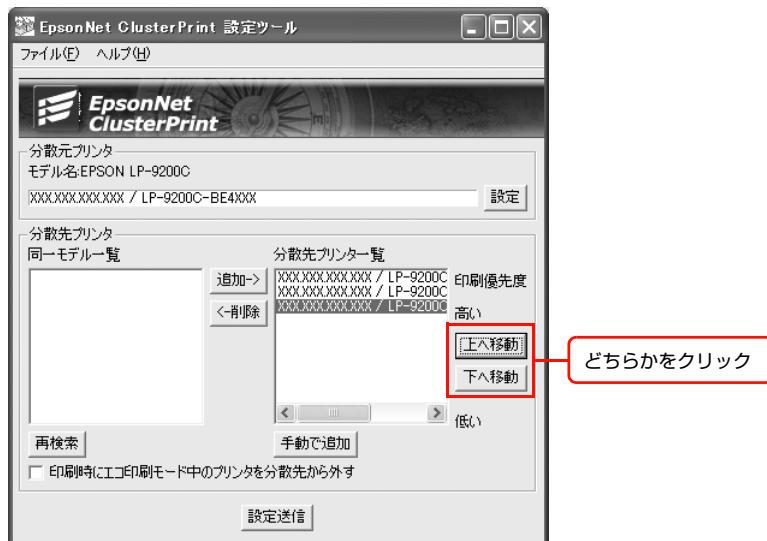

- 参考**
- 【分散先プリンター一覧】で上位にあるプリンタほど優先度が高くなります。
 - 【印刷優先度】は、分散元 / 分散先に関わらず自由に設定することができます。

- 4** [設定送信] をクリックします。

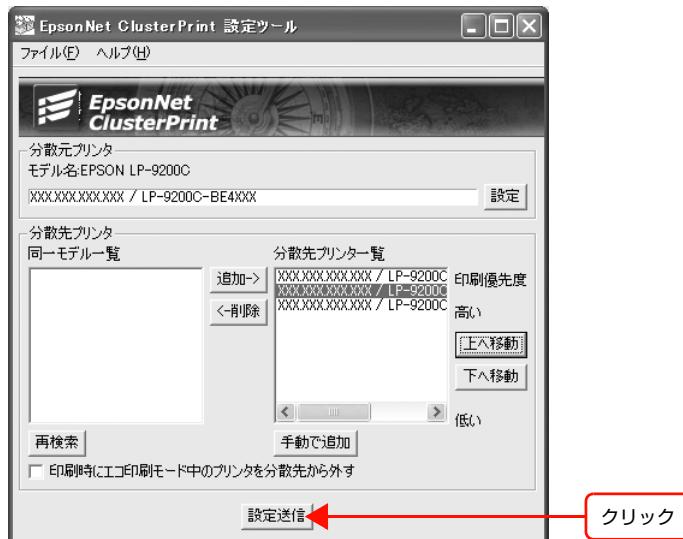

- 5** 画面の指示に従って、設定を進めます。
☞ 24 ページ「分散先プリンタの確定」手順 9 ~ 10

以上で分散印刷プリンタの設定は終了です。続いて、次ページを参照して分散印刷ポートを作成します。

分散印刷ポートの作成 [ポート作成ツール]

分散印刷用のプリンタポートを作成します。分散印刷ポートを作成すると、分散元プリンタがインストールされます。

！重要 分散印刷するには、実際の搭載メモリの容量や HDD ユニットの有無にかかわらず、分散元プリンタに十分なメモリ容量が割り当てられているか、HDD ユニットが [あり] に設定されている必要があります。


参考 分散印刷ポートを作成するには、ポート作成ツールが必要です。
☞ 19 ページ「各ツールのインストール」

プリンタポートの作成

！重要 分散印刷ポートを作成するには、PRIFNW7/S/U が装着されているプリンタが Standard TCP/IP Port (標準 TCP/IP プリンタポート) でコンピュータにインストールされている必要があります。
☞ PRIFNW7/S/U 取扱説明書 (PDF マニュアル) 「プリンタドライバのインストール」


1 [スタート] (または ) - [すべてのプログラム] (または [プログラム]) - [EpsonNet] - [EpsonNet ClusterPrint] - [ポート作成ツール] の順にクリックします。
Windows Vista : [ユーザー アカウント制御] 画面で [続行] をクリック

2 設定ツールで設定した分散元プリンタを選択します。
選択リストには Standard TCP/IP Port で作成したプリンタの一覧が表示されます。
その中から設定ツールで設定した分散元プリンタを選択してください。

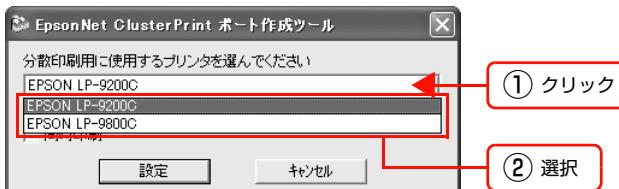

参考 すでに部数分散印刷の分散印刷ポートを作成したプリンタは、選択リストに表示されません。分散印刷ポートを作成し直したいときは、作成済みのプリンタを削除してから、以降の手順に従って作成し直してください。

3 分散元プリンタの名前を確認して、[OK] をクリックします。
必要に応じてプリンタ名を変更してください。

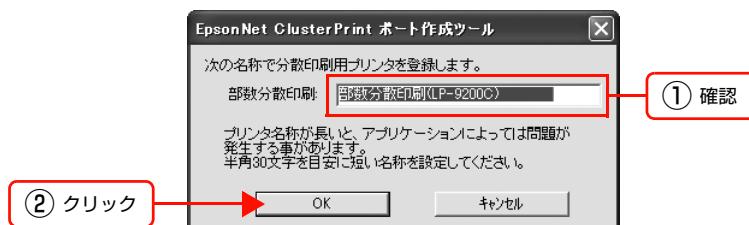

！重要 • 「!」または「¥」をプリンタ名に含めて登録することはできません。
• プリンタ名は、全角 15 文字または半角 30 文字程度の長さで登録してください。

4 [OK] をクリックします。



(参考) プリンタポートが作成されると同時に、手順③で設定した名前で分散元プリンタがインストールされます。
例)
部数分散印刷 (EPSON LP-9200C)

!重要 プリントサーバを経由して分散印刷するクライアントは、プリントサーバ上の共有プリンタに印刷する必要があります。プリントサーバ上の共有プリンタへの印刷については、以下の取扱説明書を参照してください。
☞ PRIFNW7/S/U 取扱説明書 (PDF マニュアル) 「プリンタドライバのインストール」

5 [スタート] - [プリンタと FAX] の順にクリックします。

Windows 98/Me/2000 : [スタート] - [設定] - [プリンタ] の順にクリック
Windows Vista : [] - [コントロールパネル] - [プリンタ] の順にクリック


6 インストールされた分散元プリンタを右クリックして、表示されたメニューで [プロパティ] をクリックします。



7 表示された画面で、以下の設定を行います。

メモリ / HDD ユニットの設定

① オプション情報を確認します。[環境設定] タブで [実装メモリ] が [128 メガバイト] 以上、または [HDD ユニット] が [あり] に設定されていない場合は以下の設定を行います。

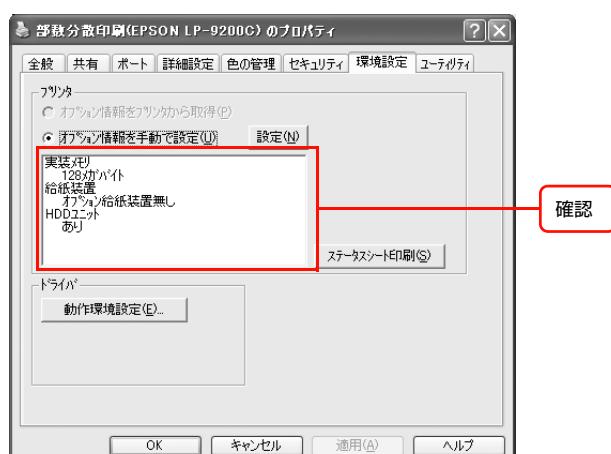

② [オプション情報を手動で設定] にチェックを付けて、[設定] をクリックします。


③ [実装メモリ] を [128] 以上に設定、または [HDD ユニット] にチェックを付けて、[OK] をクリックします。

印刷用の各種設定

- ① [全般] タブで [印刷設定] をクリックします。
- ② [基本設定] タブで [部単位で印刷] にチェックを付けます。



- ③ [環境設定] タブで [拡張設定] をクリックして、[アプリケーションの部単位印刷を優先] のチェックを外します。

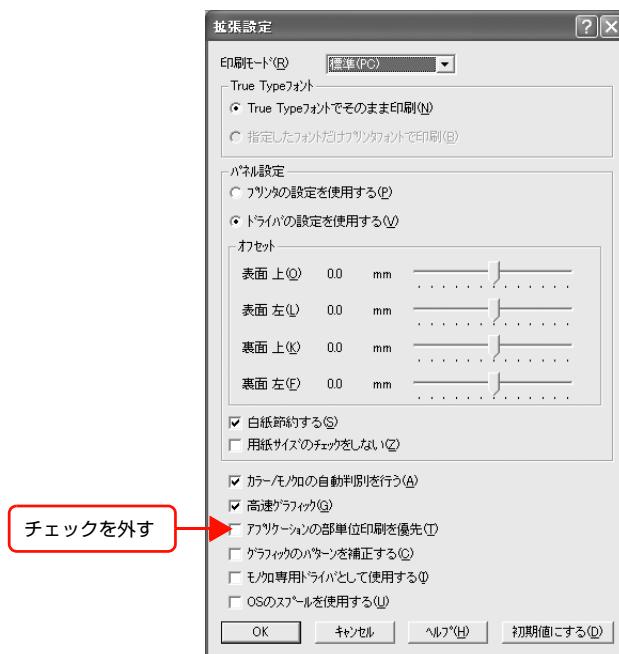

8

各画面で [OK] をクリックして、表示されている画面を閉じます。

!重要 印刷モードごとにインストールされた分散元プリンタで、メモリ /HDD ユニットの設定と印刷用の各種設定を行ってください。

各モニタツールの設定 [クライアント/サーバモニタツール]

どの分散印刷プリンタに印刷されたかや印刷状況を確認するため、クライアント / サーバモニタツールを設定します。クライアント / サーバモニタツールを使うことで、印刷の状況や結果を、一覧表示で確認したりメッセージによる通知を受け取ったりすることができます。

(参考)

- 各モニタツールを設定するには、クライアント / サーバモニタツールが必要です。
☞ 19 ページ「各ツールのインストール」
- ネットワークインターフェイスカードの起動には約 2 分かかることがあります。プリンタの電源を入れた後、約 2 分待ってから設定を始めてください。

コンピュータごとに直接印刷する場合[クライアントモニタツール]

コンピュータごとに直接印刷しているときは、分散印刷するすべてのコンピュータのクライアントモニタツールを設定します。

クライアントモニタツールは、分散印刷プリンタの印刷状況を一覧表示することができます。また、通知機能を設定することで、印刷状況を知らせる通知を受け取ることができます。

(参考)

- 同じユーザー名で複数ログオンしている場合、分散印刷したときに同名の別ユーザーのクライアントモニタツールから通知を受け取ることができます。自身のクライアントモニタツールから通知を受信したいときは、各ユーザーは固有のユーザー名でネットワークにログオンしてください。
- 通知機能は、クライアントの OS によって通知の方法が異なります。
 - Windows 2000/XP/Server 2003 : Messenger サービスによる通知
 - Windows 98/Me : ポップアップサービスによる通知
 - Windows Vista : クライアントモニタツールによる通知
 詳細については以下をそれぞれ参照してください。
☞ 39 ページ「分散印刷の動作確認」
- 複数の分散元プリンタがあるときは、分散元プリンタごとにクライアントモニタツールを起動して設定を行います。

クライアントモニタツールの設定

- [スタート] (または) - [すべてのプログラム] (または [プログラム]) - [EpsonNet] - [EpsonNet ClusterPrint] - [クライアントモニタツール] の順にクリックします。

Windows Vista : [ユーザー アカウント制御] 画面で [続行] をクリック

(参考)

以下の画面が表示されたときは、お使いのコンピュータに Java Runtime Environment がインストールされていません。[OK] をクリックして、表示される Web サイトから Java Runtime Environment Version 1.4 以降をダウンロードし、コンピュータにインストールしてください。



- [ツール] - [設定] の順にクリックします。




3 [検索] をクリックします。




(参考) 入力欄に IP アドレスを入力することでも分散元プリンタを指定できます。IP アドレスを入力したら、[OK] をクリックして手順 5 に進みます。

4 設定ツールで設定した分散元プリンタを選択して、[OK] をクリックします。

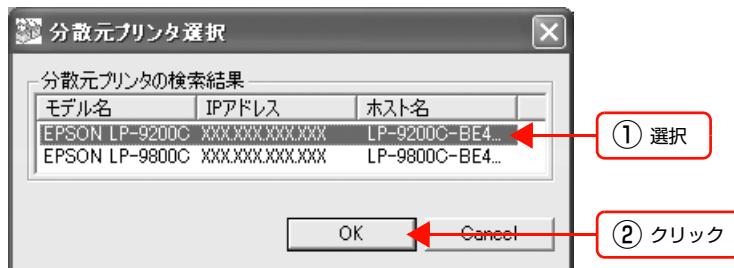

(参考) [分散元プリンタの検索結果] には、ネットワーク上の PRIFNW7/S/U が装着されているプリンタが表示されます。


5 通知機能を有効にするときは、[印刷通知を行う] にチェックを付けて受け取りたい通知にチェックを付けます。

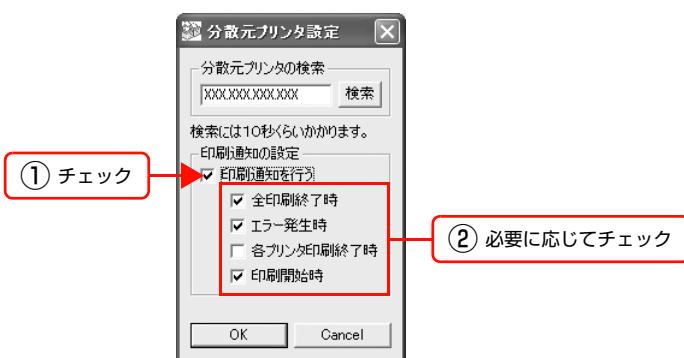

(参考) 通知内容については以下のページを参照してください。
☞ 43 ページ「モニタツールの通知内容」

6 [OK] をクリックします。

[クライアントモニタツール] 画面に、分散印刷プリンタが表示されます。

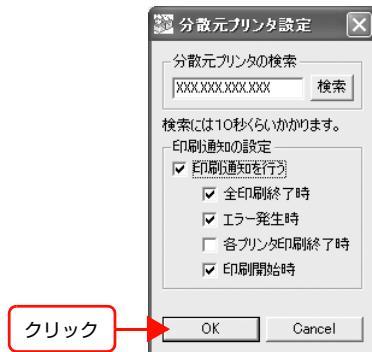
**(参考)**

- [最小化] をクリックするとタスクトレイに移動します。画面を表示したいときはタスクトレイのアイコンをダブルクリックしてください。



- 複数の分散元プリンタがあるときは、手順 1 ~ 6 を繰り返して、分散元プリンタごとにクライアントモニタツールを起動して設定を行います。
- 後から受け取りたい通知を追加したいときは、手順 5 の画面で通知項目にチェックを付けます。通知を受け取りたくないときはチェックを外してください。

クライアントモニタツールの表示項目

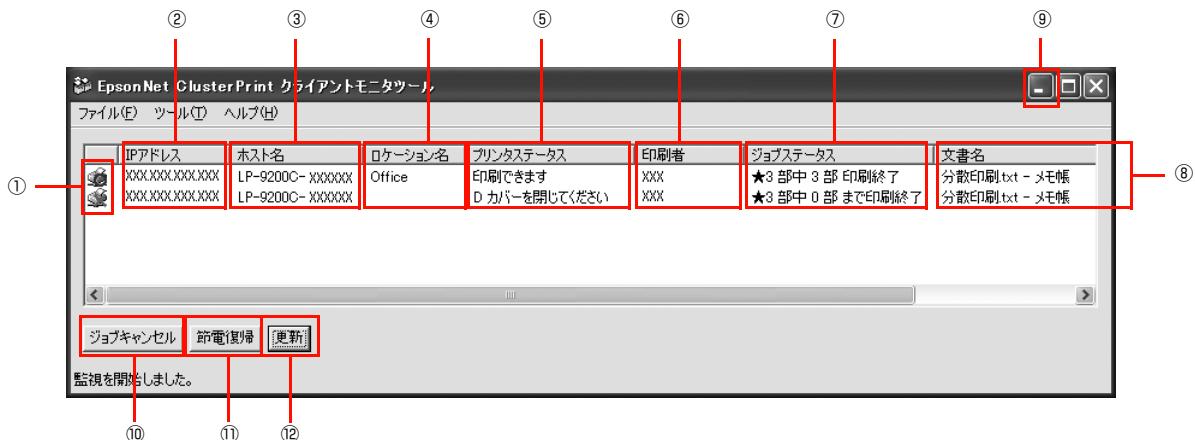

	表示項目	説明
①	プリンタアイコン	印刷できる / できないを表示します。[○] が印刷可能を、[×] が印刷不可を、それぞれ示しています。[○] / [×] が表示されていないときは、印刷中を示します。
②	IP アドレス	分散印刷プリンタの IP アドレスを表示します。
③	ホスト名	分散印刷プリンタのホスト名を表示します。
④	ロケーション名	分散印刷プリンタのネットワーク I/F に設定された、[オプション] - [管理者情報] - [設置場所] または [情報] - [基本] - [ロケーション] の情報を表示します。EpsonNet Config で確認、設定できます。
⑤	プリンタステータス	トナー残量やエラーなどについて、プリンタパネルと同じメッセージを表示します。
⑥	印刷者	処理中の印刷ジョブを送信したユーザーを表示します。
⑦	ジョブステータス	印刷の状況を表示します。自分の印刷ジョブには [★] が表示されます。
⑧	文書名	印刷中のファイル名を表示します。
⑨	最小化	クリックするとタスクトレイに画面表示が移動します。
⑩	ジョブキャンセル	[★] が表示されている印刷を中止します。印刷を中止したいときは、[ジョブキャンセル] をクリックします。
⑪	節電復帰	節電中のプリンタをウォームアップします。ウォームアップしたいときは、[節電復帰] をクリックします。
⑫	更新	一覧の表示を最新の状態に更新します。



印刷する前に節電中のプリンタをあらかじめウォームアップすることで、すぐに分散印刷を始めることができます。

プリントサーバを経由して印刷する場合[サーバモニタツール]

プリントサーバを設置しているときは、プリントサーバにインストールしたサーバモニタツールを設定します。サーバモニタツールを設定すると、クライアントは印刷状況を知らせる通知をプリントサーバから受け取ることができます。

！重要 サーバモニタツールは Windows Vista では使用できません。


参考

- 通知機能は、クライアントの OS によって通知の方法が異なります。(Windows Vista 非対応)
 - Windows 2000/XP/Server 2003 : Messenger サービスによる通知
 - Windows 98/Me : ポップアップサービスによる通知
 詳細については以下をそれぞれ参照してください。
 - ☞ 39 ページ「分散印刷の動作確認」
- 複数の分散元プリンタがあるときは、分散元プリンタごとにサーバモニタツールを起動して設定を行います。

1 [スタート] - [すべてのプログラム] (または [プログラム]) - [EpsonNet] - [EpsonNet ClusterPrint] - [サーバモニタツール] の順にクリックします。

参考

以下の画面が表示されたときは、お使いのコンピュータに Java Runtime Environment がインストールされていません。[OK] をクリックして、表示される Web サイトから Java Runtime Environment Version 1.4 以降をダウンロードし、コンピュータにインストールしてください。

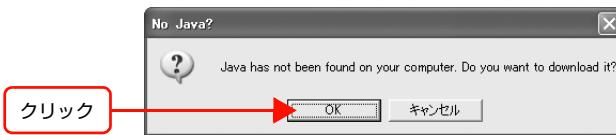

2 [設定] をクリックします。



3 [検索] をクリックします。



参考

入力欄に IP アドレスを入力することでも分散元プリンタを指定できます。IP アドレスを入力したら、[OK] をクリックして手順 6 に進みます。


4 設定ツールで設定した分散元プリンタを選択して、[OK] をクリックします。




参考

[分散元プリンタの検索結果] には、ネットワーク上の PRIFNW7/S/U が装着されているプリンタが表示されます。

5 [OK] をクリックします。

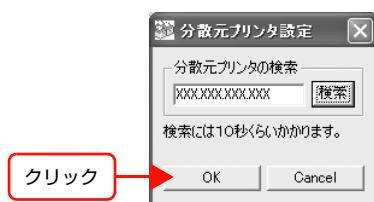


6 通知機能を有効にするときは、[印刷通知を行う] にチェックを付けて受け取りたい通知にチェックを付けます。

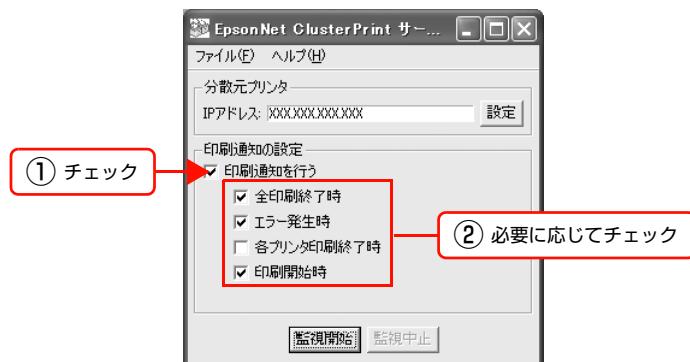

参考 通知内容については以下のページを参照してください。
☞ 43 ページ「モニタツールの通知内容」

7 [監視開始] をクリックします。

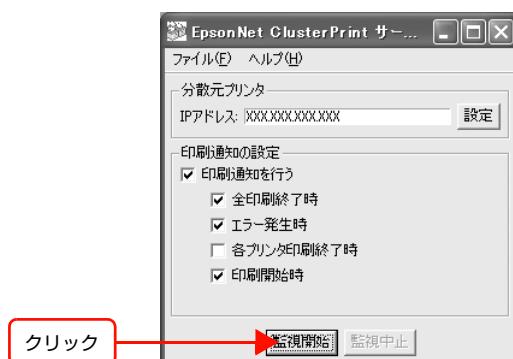

参考 • [監視開始] をクリックするとタスクトレイに移動します。画面を表示したいときはタスクトレイのアイコンをダブルクリックしてください。



- 分散先プリンタの監視を中止したいときは、[監視中止] をクリックします。
- 複数の分散元プリンタがあるときは、手順 1 ~ 7 を繰り返して、分散元プリンタごとにサーバモニタツールを起動して設定を行います。
- 後から受け取りたい通知を追加したいときは、一旦監視を中止してから手順 6 の画面で通知項目にチェックを付けます。通知を受け取りたくないときはチェックを外してください。設定が済んだら、[監視開始] をクリックして、監視を再開します。

分散印刷の動作確認

導入した EpsonNet ClusterPrint で正しく分散印刷できるか、実際に印刷して確認します。

参考

- 印刷前に、EpsonNet ClusterPrint の導入が済んでいることを「セットアップの流れ」のステップ 1～5 で確認してください。
☞ 16 ページ「セットアップの流れ」
- Windows 98/Me クライアントで監視結果の通知を受け取るには、ポップアップサービスを起動する必要があります。[ファイル名を指定して実行] で [winpopup.exe] を実行して、ポップアップサービスを起動してください。

分散印刷の仕方


1 印刷したいファイルを開き、印刷の設定画面を表示します。

参考

印刷方法についてお使いのアプリケーションのヘルプを参照してください。

2 インストールしたプリンタを選択します。

例) 部数分散印刷 (EPSON LP-9200C)

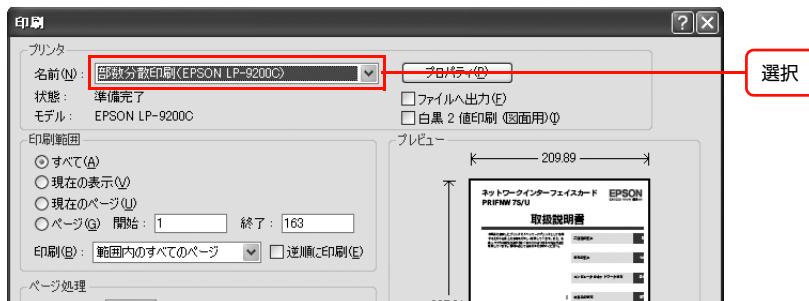

参考

- コンピュータごとの直接印刷の場合で、分散元プリンタが表示されないときは分散印刷用のポートが作成されていません。EpsonNet ClusterPrint の構成にあわせて分散印刷ポートを作成してください。
☞ 30 ページ「分散印刷ポートの作成 [ポート作成ツール]」
- プリントサーバ経由で印刷する場合で、分散元プリンタが表示されないときは必要なプリンタがインストールされていません。プリントサーバが公開する共有プリンタをインストールしてください。
☞ PRIFNW7/S/U 取扱説明書 (PDF マニュアル) 「プリンタドライバのインストール」
- プリントサーバを経由して印刷する場合は、印刷モードごとに設定した共有プリンタを選択してください。
例) ¥¥ (プリントサーバ名) ¥部数分散印刷 (EPSON LP-9200C)

3 プリンタドライバの設定画面を開きます。

参考


設定画面の開き方はお使いのアプリケーションごとに異なります。詳細はアプリケーションのヘルプを参照してください。

4 印刷部数を設定します。

5

プリントドライバで以下の設定が完了していることを確認します。


- 【実装メモリ】が【128 メガバイト】以上 / または 【HDD ユニット】が【あり】に設定されていること

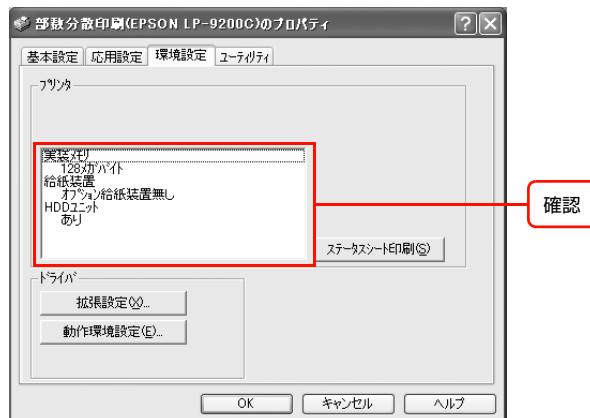

- 【部単位で印刷】にチェックが付いていること



- 【環境設定】タブ - 【拡張設定】を設定できるプリンタで、【アプリケーションの部単位印刷を優先】のチェックが外れていること

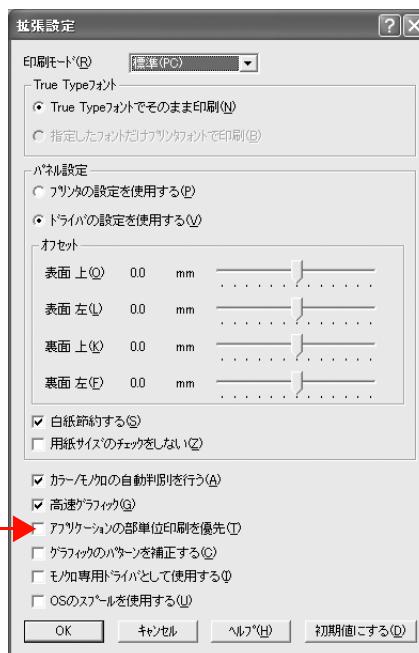

プリンタドライバの設定については、プリンタの取扱説明書または以下を参照してください。

☞ 30 ページ「プリンタポートの作成」

6 プリンタドライバの設定画面を閉じます。


7 印刷を実行します。

印刷モードに応じて、分散元プリンタが各プリンタヘジョブを分散し、印刷が行われます。

印刷開始から終了までの間、各モニタツールは以下のように動作します。

ジョブの一覧表示(クライアントモニタツールのみ)

分散印刷プリンタの動作状況を一覧表示します。必要に応じて、ジョブのキャンセルや各プリンタの節電復帰を行えます。

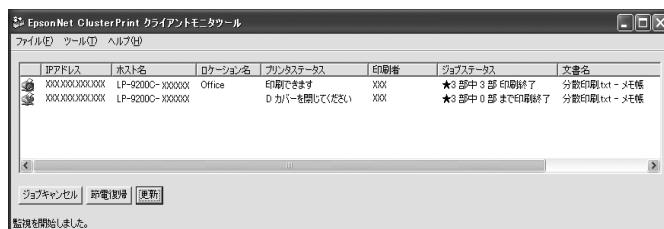

クライアントモニタツールの各項目については、以下を参照してください。

☞ 36 ページ 「クライアントモニタツールの表示項目」




プリントサーバ経由で印刷するコンピュータにインストールしたクライアントモニタツールでは、節電復帰のみ実行できます。

プリンタの監視結果の通知(Messenger サービス / ポップアップサービス)


各モニタツールで[印刷通知を行う]にチェックを付けている場合は、[印刷通知の設定]に応じた監視結果をMessenger サービスまたはポップアップサービスとして受け取ることができます。各モニタツールでの設定については以下を参照してください。

☞ 33 ページ 「コンピュータごとに直接印刷する場合 [クライアントモニタツール]」

☞ 37 ページ 「プリントサーバを経由して印刷する場合 [サーバモニタツール]」

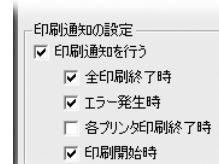

- 印刷開始時

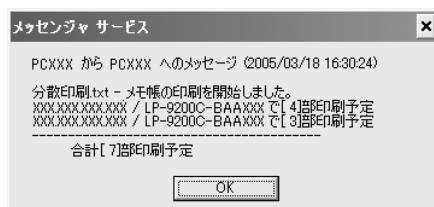


どのプリンタに何部振り分けたかについて通知されます。

- 各プリンタ印刷終了時



各分散印刷プリンタの印刷終了時に通知されます。

- 全印刷終了時

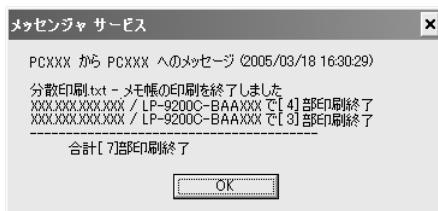

すべての分散印刷プリンタの印刷終了時に通知されます。

- エラー発生時




分散印刷プリンタのエラー発生時に通知されます。

- ポップアップサービスの通知 (Windows 98/Me)

Windows 98/Me は、プリントサーバを経由することで分散印刷できます。監視結果の通知は、ポップアップサービスで受信します。

例) Windows 98 の場合

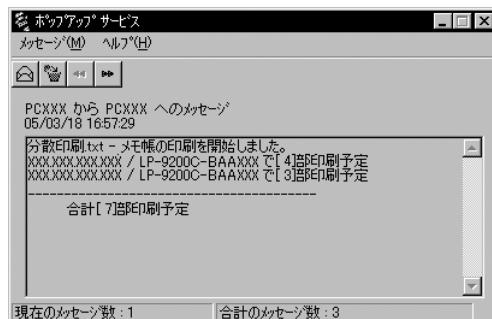

ポップアップサービスでは、各通知を 1 つのウィンドウで受信します。

または をクリックして、各メッセージを確認してください。

参考

- Messengerサービスによる通知は1つずつ表示されます。受信後に蓄積された次のメッセージを表示するには [OK] をクリックします。
- 通知が表示されないときは以下を参照してください。
 - 48 ページ「監視結果が正しく通知されない」
- 表示される通知の内容は、クライアント / サーバモニタツールとともに同じです。
- 通知内容の詳細については以下を参照してください。
 - 43 ページ「モニタツールの通知内容」

8

手順 4 で設定した部数が印刷されていることを確認してください。

設定した印刷部数分、印刷されていることを確認してください。

以上で EpsonNet ClusterPrint のセットアップは終了です。

モニタツールの通知内容

各通知内容を確認して、必要に応じて通知項目にチェックを付けてください。

項目	通知内容
全印刷終了時	すべての印刷が終了したときに、以下の情報を通知します。 <ul style="list-style-type: none">• すべての分散印刷プリンタの IP アドレスとホスト名• 分散印刷プリンタで印刷した部数• 合計印刷部数• 印刷文書名
エラー発生時	エラーが発生したときに、以下の情報を通知します。 <ul style="list-style-type: none">• エラーが発生した分散印刷プリンタの IP アドレスとホスト名• エラーの内容
各プリンタ印刷終了時	分散印刷プリンタで印刷が終了するごとに、以下の情報を通知します。 <ul style="list-style-type: none">• 印刷が終了した分散印刷プリンタの IP アドレスとホスト名• 印刷した部数• 印刷文書名
印刷開始時	印刷を開始するときに、以下の情報を通知します。 <ul style="list-style-type: none">• 分散印刷プリンタの IP アドレスとホスト名• 分散印刷プリンタで印刷予定の部数• 印刷予定の合計部数• 印刷文書名



- 通知の項目と内容は、クライアント / サーバモニタツールとともに共通です。
- 通知機能の設定についてはモニタツールごとに以下を参照してください。

クライアントモニタツール

☞ 33 ページ「クライアントモニタツールの設定」手順 5

サーバモニタツール

☞ 37 ページ「プリントサーバを経由して印刷する場合 [サーバモニタツール]」手順 6

4

こんなときは

分散印刷時のトラブルの対処方法を、状況ごとに説明します。

分散印刷できない.....	45
分散印刷ポートを作成できない.....	47
監視結果が正しく通知されない.....	48
エラーが表示されたときは	49
EpsonNet ソフトウェアと連携するときは	51

分散印刷できない

接続 / 取り付けについて

プリンタとコンピュータは正しく接続されていますか？

プリンタとコンピュータが正しく接続されているか確認してください。予備のケーブルをお持ちの場合は、差し換えて確認してください。

ネットワークインターフェイスが正しく取り付けられていますか？

PRIFNW7/S/U（分散元）が、プリンタ内部のコネクタにしっかりと差し込まれ、ネジで固定されていることを確認してください。ネットワークインターフェイス内蔵型でない分散先プリンタについても、ネットワークインターフェイスの取り付けについて確認してください。

コンピュータのネットワーク設定は完了していますか？

コンピュータが、お使いのネットワーク環境にあった設定がされているか確認してください。

☞ PRIFNW7/S/U 取扱説明書 (PDF マニュアル) 「コンピュータのネットワーク設定」

ネットワーク設定について

分散印刷プリンタのネットワークインターフェイスは、ネットワーク設定が完了していますか？

ネットワークインターフェイスが、お使いのネットワーク環境にあった設定がされているか確認してください。
PRIFNW7/S/U のネットワーク設定については以下を参照してください。

☞ PRIFNW7/S/U 取扱説明書 (PDF マニュアル) 「ネットワークインターフェイスの設定」

PRIFNW7/S/U 以外のネットワークインターフェイスについては、各ネットワークインターフェイスに同梱の取扱説明書を参照してください。

プリンタでネットワーク接続が有効となる設定になっていますか？

- 分散元プリンタ
プリンタ操作パネルからの設定で、PRIFNW7/S/U（分散元）が有効になっているか確認してください。
- 分散先プリンタ
プリンタ操作パネルからの設定で、ネットワークインターフェイスが有効になっているか確認してください。

分散印刷プリンタの設定について

分散印刷ポートを作成していますか？

ポート作成ツールで、分散印刷ポートを作成していることを確認してください。

☞ 30 ページ 「分散印刷ポートの作成 [ポート作成ツール]」

分散先プリンタの登録は完了していますか？

分散元プリンタに対して、分散先プリンタが登録されていることを確認してください。

☞ 24 ページ 「分散先プリンタの確定」

分散元プリンタのメモリ /HDD ユニットの設定を完了していますか？

分散元プリンタのメモリが 128MB 以上に設定されているか、HDD ユニット（オプション）が [あり] に設定されているかを、印刷モードごとに確認してください。メモリ /HDD ユニットは、プリンタのプロパティから設定します。

印刷の設定について

✓ 分散印刷プリンタを使って印刷していますか？

印刷時に、作成した分散印刷プリンタを指定していることを確認してください。プリンタは、印刷モードにあわせて選択します。

✓ 分散元プリンタをインストールしていますか？（プリントサーバ経由での印刷の場合）

各クライアントに、プリントサーバ上の分散元プリンタがインストールされていることを確認してください。

☞ PRIFNW7/S/U 取扱説明書 (PDF マニュアル) 「プリンタドライバのインストール」

✓ 印刷時にプリンタドライバでの各種設定を完了していますか？

印刷時に、プリンタドライバで以下の設定が完了していることを確認してください。

- [部単位で印刷] にチェックが付いていること
- [環境設定] - [拡張設定] を設定できるプリンタで、[アプリケーションの部単位印刷を優先] のチェックが外れていること

分散印刷ポートを作成できない

✓ システム条件はありますか？

分散印刷ポート作成ツールのシステム条件に、お使いのコンピュータがあつてあるか確認してください。

☞ 13 ページ「システム条件」

✓ Standard TCP/IP Port (標準 TCP/IP プリンタポート) で、分散元となるプリンタをインストールしていますか？

PRIFNW7/S/U が装着されているプリンタが、Standard TCP/IP Port でコンピュータにインストールされていることを確認してください。分散印刷ポートは作成されている Standard TCP/IP Port を複製して作成します。

☞ 30 ページ「分散印刷ポートの作成 [ポート作成ツール]」

✓ すでに分散印刷ポートが作成されませんか？

分散元プリンタに、分散印刷ポートが作成されていないか確認してください。すでに分散印刷ポートが作成されているときは一度ポートを削除して作成し直します。

☞ 30 ページ「分散印刷ポートの作成 [ポート作成ツール]」

監視結果が正しく通知されない

各モニタツールのインストール / 設定は完了していますか？

クライアント / サーバモニタツールをインストールし、設定が済んでいることを確認してください。

なお、Windows Vista ではサーバモニタツールは使用できません。

 19 ページ「各ツールのインストール」

 33 ページ「各モニタツールの設定 [クライアント / サーバモニタツール]」

Messenger サービス / ポップアップサービスを起動していますか？

各クライアントで Messenger サービス / ポップアップサービスが起動しているか確認してください。

- Windows 2000/XP/Server 2003 : Messenger サービスの起動

- Windows 98/Me : ポップアップサービスの起動

詳細については以下を参照してください。

 39 ページ「分散印刷の動作確認」

Messenger サービス / ポップアップサービスを起動しているのに通知されない場合は、お使いのコンピュータを再起動してください。

クライアントの OS は Windows Vista 以外ですか？

サーバモニタツールを使用中の環境で、クライアントが Windows Vista のときは通知されません。

お使いのコンピュータの OS を確認してください。

Windows Vista で通知機能を使用するには、クライアントモニタツールを使用してください。

受け取った通知から順に、メッセージ表示を更新していますか？

お使いの環境によっては、受信した通知を蓄積できる数に制限がある場合があります。

- Messenger サービスの場合 : [OK] をクリックして、古い通知から順に閉じてください。

- ポップアップサービスの場合 : ポップアップサービスを再起動してください。


ネットワークに、同じユーザー名で複数ログオンしていませんか？

同じユーザー名で複数ログオンしている場合、同名の別ユーザーのクライアントモニタツールから通知を受け取ることがあります。自身のクライアントモニタツールから通知を受信したいときは、各ユーザーは固有のユーザー名でネットワークにログオンしてください。

エラーが表示されたときは


設定ツールでのエラー

✓ 分散元プリンタを指定していないとき

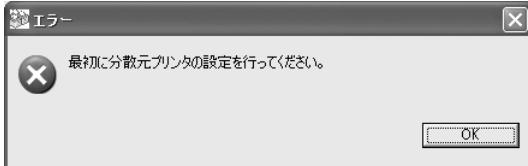

初めに分散元プリンタを指定してから、分散先プリンタを登録してください。
[☞ 24 ページ「分散先プリンタの確定」](#)


✓ 分散元プリンタと通信できないとき

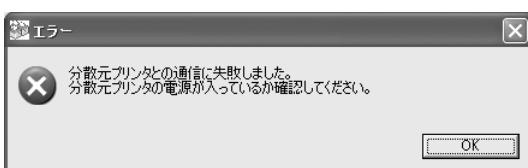

このエラーが表示されたときは、以下について確認してください。


- 分散元プリンタの電源が入っているか
- コンピュータと分散元プリンタがネットワークに正しく接続されているか
- 分散元プリンタのネットワーク設定が完了しているか
- 分散元プリンタ検索時に入力した IP アドレスは正しいか

✓ 9 台目の分散先プリンタを登録しようとしたとき

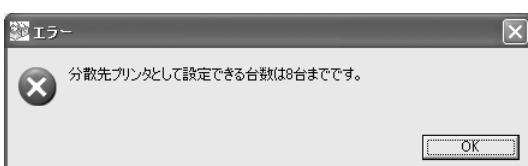


分散先プリンタとして登録できるのは、分散元プリンタを含めて 8 台までです。

✓ [分散先プリンター一覧] から分散元プリンタを削除しようとしたとき

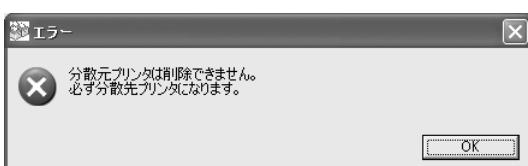


分散元プリンタも分散先プリンタの 1 台として印刷を行うため、分散元としているプリンタを [分散先プリンター一覧] から削除することはできません。

✓ 分散先プリンタを重複して登録しようとしたとき

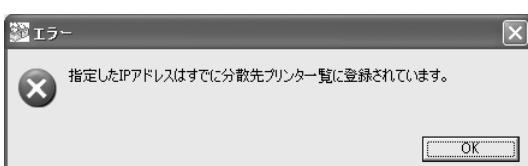

指定した IP アドレスは、すでに分散先プリンタとして登録されています。別の分散先プリンタの IP アドレスを入力して指定してください。

正しいパスワードが入力されていないとき

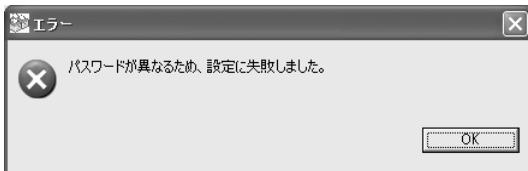

間違ったパスワードが入力されています。ネットワークインターフェイスに設定されているパスワードを入力してください。

[PRIFNW7/S/U 取扱説明書 \(PDF マニュアル\) 「ネットワークインターフェイス設定」](#)

ポート作成ツールでのエラー

分散印刷ポートを作成できるプリンタがないとき



- PRIFNW7/S/Uが装着されているプリンタがStandard TCP/IP Port(標準TCP/IP プリンタポート)でコンピュータにインストールされていません。分散印刷ポートを作成する前に、PRIFNW7/S/U が装着されているプリンタを Standard TCP/IP Port でコンピュータにインストールしてください。

[PRIFNW7/S/U 取扱説明書 \(PDF マニュアル\) 「プリンタドライバのインストール」](#)

- 部数分散印刷の分散印刷ポートがすでに作成されています。分散印刷ポートを改めて作成したいときは、作成し直したい分散印刷ポートを一旦削除してください。

[30 ページ 「分散印刷ポートの作成 \[ポート作成ツール\]」](#)

プリンタ名の入力欄が空白のとき

[部数分散印刷:] 欄が未入力のとき



分散元プリンタの名前を入力してください。

- !重要**
- 「!」または「¥」をプリンタ名に含めて登録することはできません。
 - プリンタ名は、全角 15 文字または半角 30 文字程度の長さで登録してください。

プリンタ名に使用できない文字が含まれているとき



「!」または「¥」をプリンタ名に含めて登録することはできません。

EpsonNet ソフトウェアと連携するときは

分散印刷時にお使いいただける EpsonNet ソフトウェアと、ソフトウェア使用上の留意点について説明します。

- 以下の印刷ポートは EpsonNet ClusterPrint に対応していません。
 - ・ EpsonNet Print/EpsonNet DirectPrint で作成した印刷ポート
 - ・ EpsonNet EasyInstall を使用して自動的に作成された印刷ポート
- ポート作成ツールで作成した分散印刷ポートは、EpsonNet InstallManager でクライアントに配布できません。
- ポート作成ツールで作成した分散印刷ポートは、EpsonNet NDPS Gateway の印刷先ポートに指定できません。